



改善箇所説明図

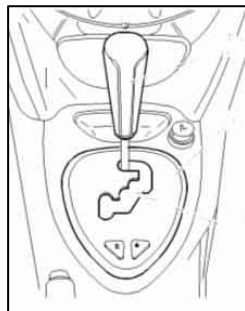

シフトレバー部

シフトコントロール

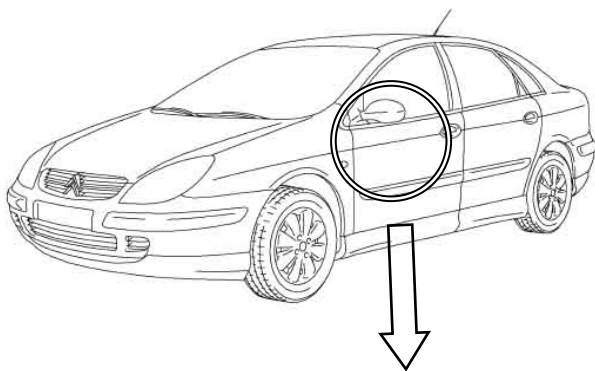

シフトガイドピン

左：不具合部品 右：対策部品



シフトガイドアッセンブリ

基準不適合発生箇所

注 は交換部品を示す。


動力伝達装置において、シフトコントロール内部にあるシフトガイドピンの強度が不足しているため、シフト操作を行った際にピンが折損することがあり、シフトレバーがパーキング位置にしたときにシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。

<改善方法>

全車両、シフトガイドアッセンブリを対策品と交換する。

<識別>

左後部座席下部にあるメーカー・データ・プレート
左端に白ペイントを塗布する。

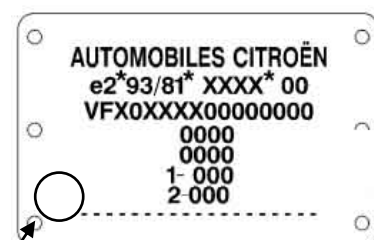

識別マーク位置