

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年6月12日

リコール届出番号	外-1404	リコール開始日	平成19年6月13日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレツケ	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アルピナブルカルト ボーフェンジーペン社 問い合わせ先：サービス部 044-522-1500	
不具合の部位（部品名）	原動機（機械式過給器用クラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	機械式過給器の遠心クラッチにおいて、クラッチとハウジングの隙間が大きいため、クラッチ締結時にギアシャフトに過大な応力が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、過給器内の増速ギアが破損して、エンジンオイルの経路内に破片が混入し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該クラッチを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：12件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、全ての対象車に対して改善が実施できるため措置は講じない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1404ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-RH12	アルピナ B5	WAPB544005RH10012～WAPB544007RH10348 平成17年6月27日～平成18年12月14日	103	
	ABA-SH12	アルピナ B5 ツーリング	WAPB544007SH10076～WAPB544007SH10082 平成18年11月9日～平成19年1月25日	4	
	ABA-VH12	アルピナ B6 ケーペ	WAPB644006VH10001～WAPB644007VH10071 平成17年10月6日～平成19年1月25日	21	
	ABA-WH12	アルピナ B6 カブリオ	WAPB644006WH10002～WAPB644007WH10046 平成18年7月27日～平成19年1月25日	9	
	GH-MH10	アルピナ B7	WAPB744004MH10010～WAPB744006TH10111 平成16年5月12日～平成18年5月25日	20	
	GH-TH10		WAPB744005TH10071～WAPB744006TH10122 平成17年6月23日～平成18年11月9日	13	
	GH-NH10	アルピナ B7 ロング	WAPB744004NH10001～WAPB744006UH10147 平成16年6月24日～平成18年11月30日	34	
	(計7型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年5月12日～平成19年1月25日	(計204台)	

【注意事項】リコール対策車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。