

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年6月27日

リコール届出番号	1901	リコール開始日	平成19年6月28日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(シフトコントロールレバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のシフトコントロールレバーにトランスミッションコントロールケーブルを締結するボルトの加工工程が不適切なため、ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、締付け時に当該ボルトに亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、ケーブルの取付位置がずれてシフトの表示位置とシフトレバーの位置が異なり、最悪の場合、ボルトが折損し、ケーブルが外れて変速できなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のボルトが取付けられているシフトコントロールレバーに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1901のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-V83W	パジェロ	V83W-0000302～V83W-0000428 平成18年11月21日～平成18年12月25日	83台	自動変速機付車
	CBA-V87W		V87W-0000362～V87W-0000512 平成18年11月30日～平成19年3月20日	35台	
	CBA-V93W		V93W-0001473～V93W-0002031 平成18年11月21日～平成18年12月25日	438台	
	CBA-V97W		V97W-0001228～V97W-0001801 平成18年11月30日～平成19年3月19日	180台	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年11月21日～平成19年3月20日	(計736台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。