

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353  
 URL:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年6月29日

リコール届出番号	1907	リコール開始日	平成19年6月29日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫		製作者名:株式会社 小松製作所 問い合わせ先:品質保証部 03-5561-2686
不適合の部位(部品名)	かじ取装置(かじ取シリンダ油圧ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取シリンダの組立行程において、指示が不適切なため、油圧ホースが振れた状態で組み立てられたものがある。そのため、タイヤを傾けた状態(リーニング状態)でかじを大きく切ると、油圧ホースがリーニングロッドと干渉するものがあり、そのまま使用を続けると、当該油圧ホースが損傷し、最悪の場合、ホースに穴が開き作動油が漏れ、かじ取操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、かじ取シリンダの油圧ホースを対策品に交換するとともに、一部車両について、油圧ホースの組み立て方を変更する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているため周知のための措置は特にとらない。</li> <li>・対策完了車には、ステッカ(No.1907)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	G6553	GD655-3	G6553-1001~G6553-4034 (平成14年8月26日~平成16年5月11日)	36	
コマツ	SC-GD013		KMTGD013K26004101 ~KMTGD013T26004122 (平成16年1月28日~平成17年3月7日)	22	
	SC-GD13A	GD013-4201~GD013-4327 (平成17年3月10日~平成19年6月5日)	43		
	SD-GD020	GH320-3	KMTGD020L26030001 ~KMTGD020E26040006 (平成16年8月21日~平成17年1月19日)	33	
	SD-GD020A		GD020-30101~GD020-40111 (平成17年5月18日~平成19年3月1日)	58	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成14年8月26日~平成19年6月5日)	(計192台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。