
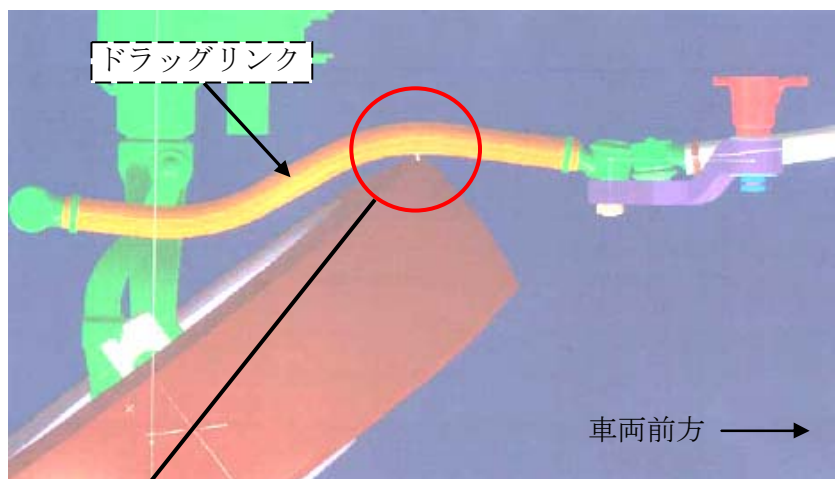
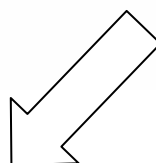


改善箇所説明図

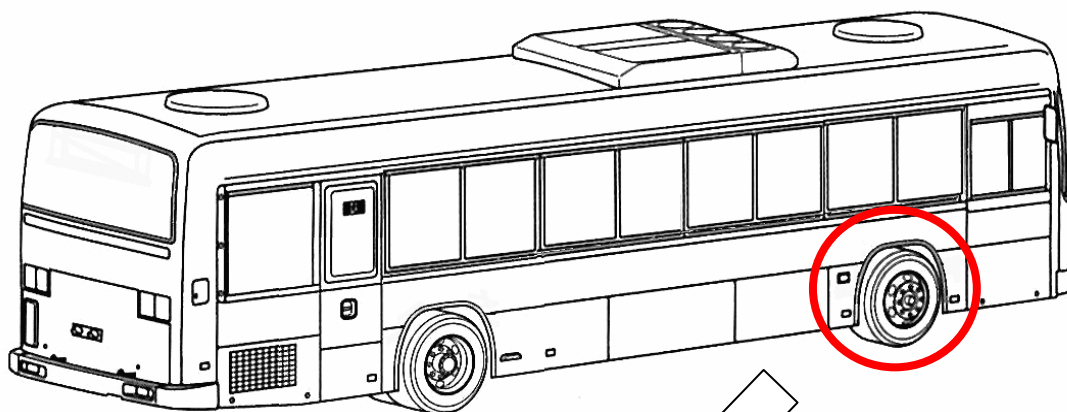

基準不適合発生箇所

⚠ 注意

出荷仕様と異なる11.00R20-14PR及び12R22.5-14PR等のタイヤに履き替える場合は、切れ角変更等が必要となる為、販売店に御相談願います。

コーションラベル

乗合バスのタイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着し、ハンドルを最大限度まで切った状態で段差を通過した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接触部分に錆が発生し、最悪の場合、当該リンクが折損して、操舵ができなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、コーションラベルを運転席横に貼付する。なお、ドラッグリンクに干渉痕がある場合は、新品と交換するとともに、切れ角ストッパを調整する。

識別: 運転席横車外点検扉に白色ペイントを塗布する。

注: は貼付する部品を示す。

は必要に応じて交換する部品を示す。