



# 改善箇所説明図

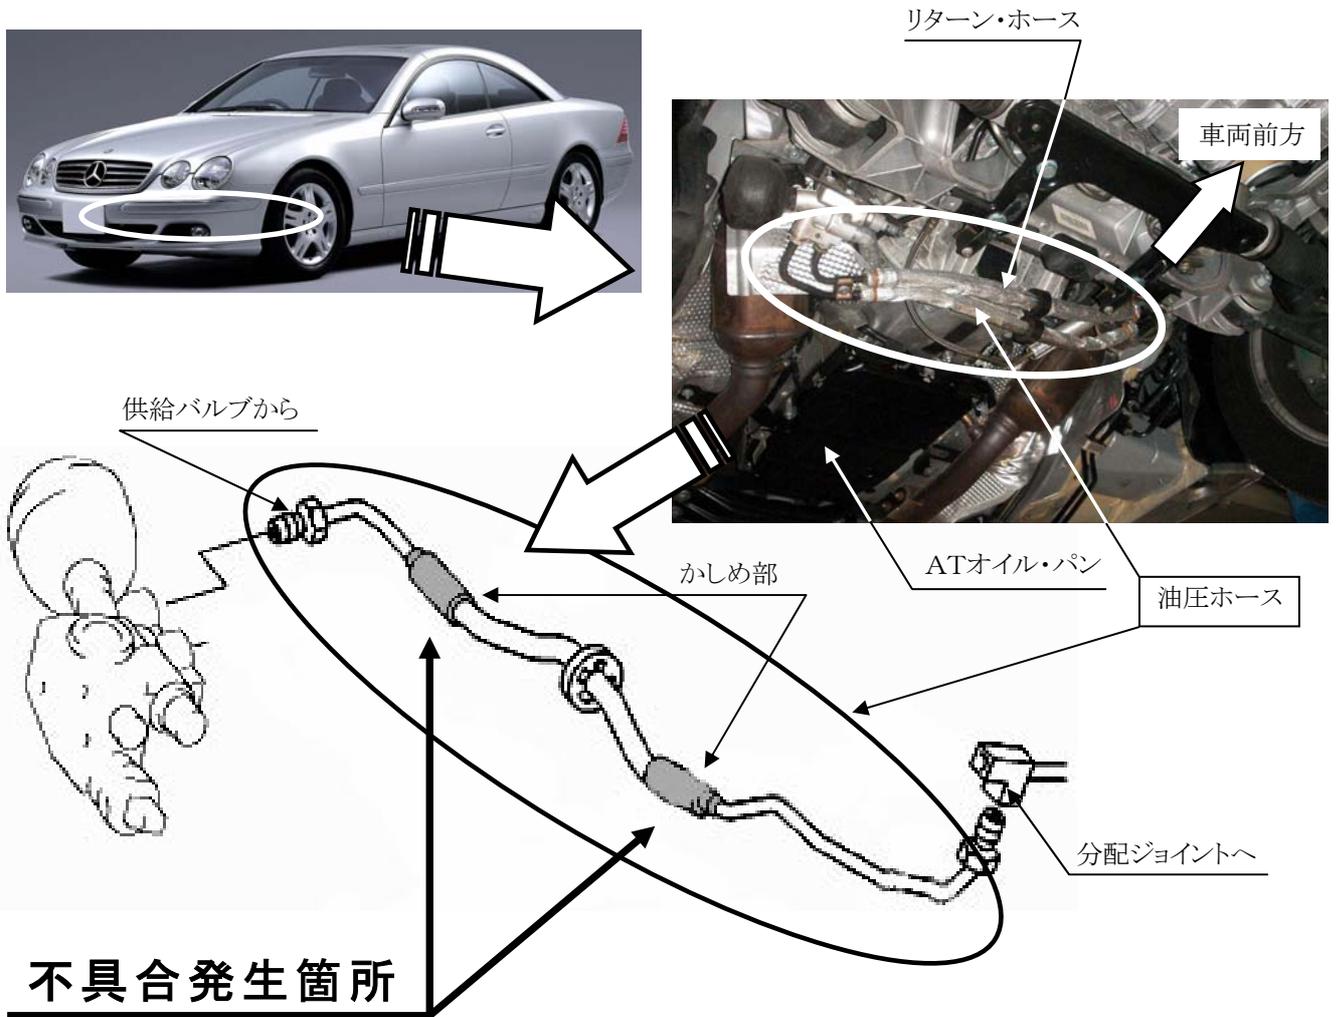

注：  は交換部品を示す。

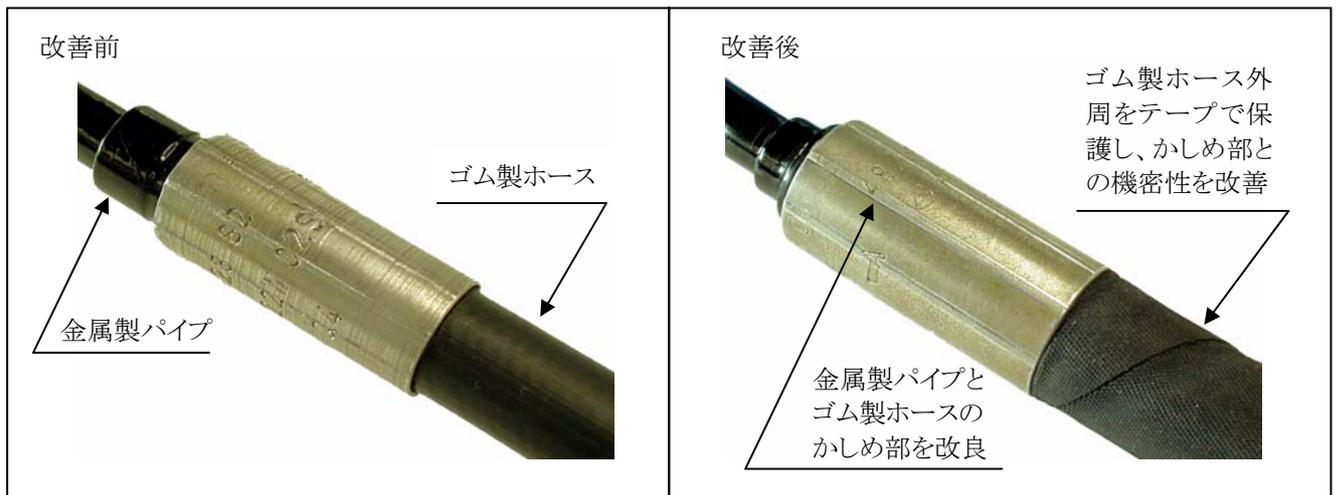

油圧式緩衝装置の油圧制御装置(アクティブ・ボディ・コントロール)において、油圧を制御する供給バルブと前後輪にオイルを分配する分配ジョイントを連結する高圧側油圧ホースのかしめ部の形状が不適切なため、当該油圧ホース内部の金属製メッシュが湿気等により腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、かしめ部からオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルが排気管にかかり、火災に至るおそれがある。

**改善の内容**

全車両、当該油圧ホースを対策品と交換する。

識別： エンジンルーム内、油圧制御装置用オイル・リザーバ・タンク取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。