

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年7月26日

リコール届出番号	外-1422	リコール開始日	平成19年7月27日
届出者の氏名又は名称	<p>製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラー・クライスラー社 ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html</p>		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(油圧ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式緩衝装置の油圧制御装置(アクティブ・ボディ・コントロール)において、油圧を制御する供給バルブと前後輪にオイルを分配する分配ジョイントを連結する高压側油圧ホースのかしめ部の形状が不適切なため、当該油圧ホース内部の金属製メッシュが湿気等により腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、かしめ部からオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルが排気管にかかり、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該油圧ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	火災 2件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1422のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GF-220073	S55	WDB2200731A162476～WDB2200731A301060 平成12年12月6日～平成14年6月10日	36	
	GH-220074		WDB2200741A306594～WDB2200741A419483 平成14年10月15日～平成16年4月15日	54	
	GF-220173	S55L	WDB2201732A175264～WDB2201732A306381 平成13年1月21日～平成14年7月18日	146	
	GH-220174		WDB2201741A307479～WDB2201741A420875 平成14年10月11日～平成16年5月6日	311	
	GF-215375	CL500	WDB2153752A001268～WDB2153751A029195 平成11年10月4日～平成14年6月24日	958	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-215375	CL500	WDB2153751A028394～WDB2153751A042651 平成14年5月27日～平成16年7月5日	1,049	
	-215375-	CL55	WDB2153731A018822～WDB2153731A029920 平成13年7月31日～平成14年7月23日	56	
	GH-215374		WDB2153741A030123～WDB2153741A042581 平成14年10月11日～平成16年5月6日	171	
	GF-S55SA	AMG S55	WDB2200751A100198～WDB2200751A171308 平成12年2月22日～平成13年1月1日	48	エーエムジー・ ジャパン株式会社輸入車
	GF-S55LA	AMG S55L	WDB2201751A099110～WDB2201751A170958 平成12年2月16日～平成13年4月6日	101	
(計10型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成11年10月4日～平成16年7月5日	(計2,930台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。