

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 8 月 1 日

リコール届出番号	外-1425	リコール開始日	平成 19 年 8 月 1 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	乗車装置 (座席ベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席の座席ベルトプリテンショナ (衝突時に座席ベルトの帯部を引き締める装置) を作動させる電子制御プログラムが不適切なため、衝突の際のプリテンショナ作動時に座席ベルトがバックルから外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、座席ベルトプリテンショナの電子制御プログラムを再設定する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1425 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FE30	X5 3.0si	WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42000LK90252 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 19 年 4 月 3 日	109	
	ABA-FE48	X5 4.8i	WBAFE82040LC96551 ~ WBAFE820X0LC96800 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日	9	
			WBAFE81020LY87198 ~ WBAFE81010LY87340 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 19 年 4 月 3 日	3	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 19 年 4 月 3 日	(121 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。