

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 9 月 4 日

リコール届出番号	外-1430	リコール開始日	平成 19 年 9 月 4 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社〕 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578		
不具合の部位(部品名)	制動装置(制動液漏れ警告装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ液のリザーバータンクキャップに取り付けられたブレーキ液量の低下を検出するスイッチの材質および加工精度が不適切なため、ブレーキ液温度の上昇によりスイッチが作動不良を起こすことがある。そのため、ブレーキ液が減少しても警告灯の点灯が遅れるまたは全く点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ倍力装置に記載されている製造番号を確認し、対象となる場合はブレーキ液量検出スイッチ一体型リザーバータンクキャップを良品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1430 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FE30	X5 3.0si	WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42090LK90802 平成 19 年 3 月 29 日 ~ 平成 19 年 4 月 30 日	444	
			WBAFE81020LY87198 ~ WBAFE81040LY87901 平成 19 年 3 月 30 日 ~ 平成 19 年 4 月 17 日	12	
	ABA-FE48	X5 4.8i	WBAFE81070LZ68553 ~ WBAFE81070LZ68679 平成 19 年 4 月 20 日 ~ 平成 19 年 4 月 25 日	2	
			WBAFE82040LC96551 ~ WBAFE82060LC96972 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 19 年 4 月 25 日	33	
			WBAFE820X0LJ52001 ~ WBAFE82070LJ52022 平成 19 年 4 月 27 日 ~ 平成 19 年 4 月 28 日	5	
		(2 型式)	(2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 3 月 28 日 ~ 平成 19 年 4 月 28 日	(計 496 台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。