


# 改善箇所説明図

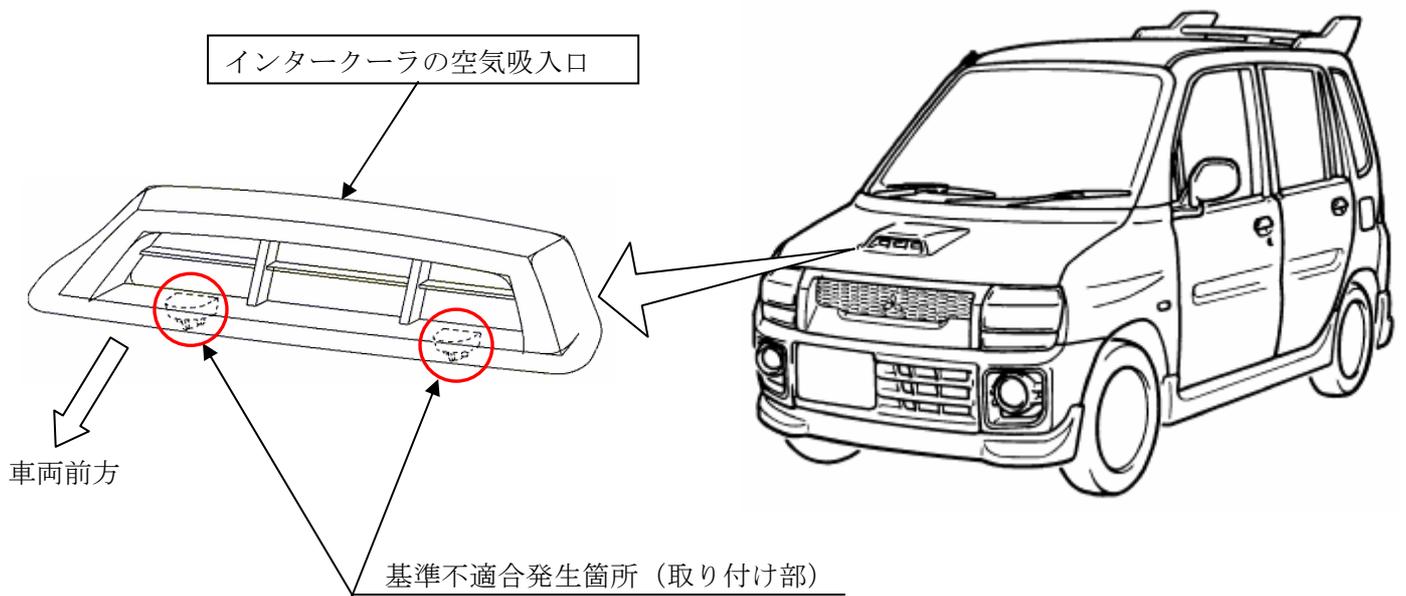

インタークーラの空気吸入口の材料および取り付け部の形状が不適切なため、エンジンルームからの熱等による経年劣化により取り付け部の強度が不足しているものがある。そのため、高温環境下での伸縮の繰返しにより当該取り付け部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中に当該空気吸入口が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、インタークーラの空気吸入口を対策品と交換する。

注：図中の  内は交換部品を示す。

識別：フードストライカーの横に黄色または白色のペイントを塗布する。