


改善箇所説明図

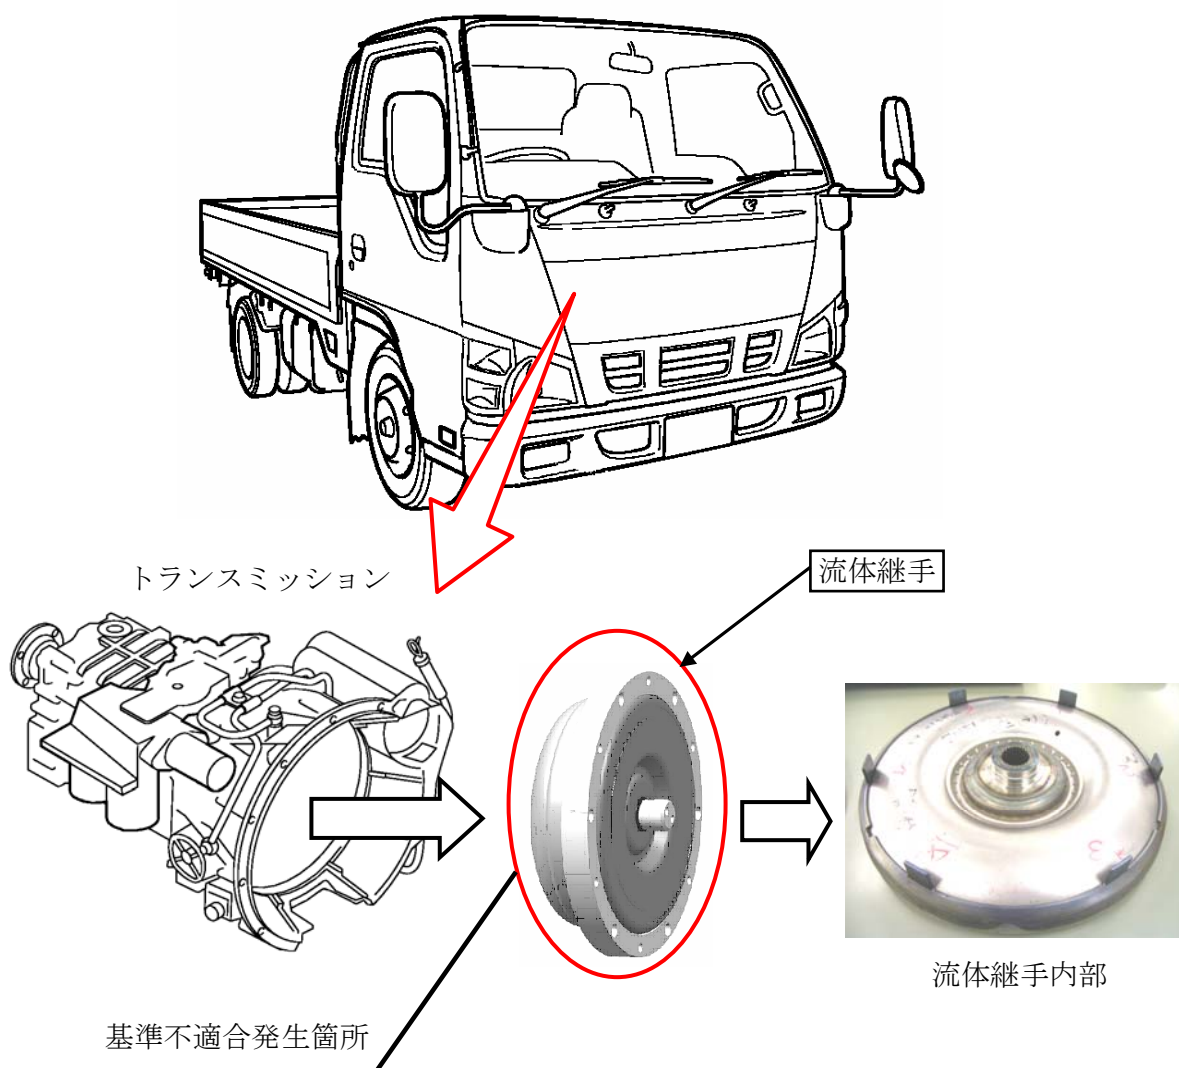

変速機の流体継手内部の部品の溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部品が破損し、金属粉によりオイルシールが損傷して作動油が漏れ、最悪の場合、油圧不足となり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容:全車両、流体継手を対策品と交換する。なお、変速機内部に損傷がある場合には関係部品を新品と交換する。

識別:オイルパンのドレン側下面に白色ペイントを塗布する。

注: は交換する部品を示す。