

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス : <http://www.mlitt.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19 年 11 月 21 日

リコール届出番号	2004	リコール開始日	平成 19 年 11 月 22 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 益子 修 TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(締結用ナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、右フロントドライブシャフト、フロントプロペラシャフト、およびリヤプロペラシャフトに使用されている締結ナットに異品が使用されたため、締結時にナットのネジ部が変形しているものがある。 そのため、そのまま使用を続けると当該ナットが緩み、最悪の場合、動力伝達装置が外れ、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナットを正規品と交換し、併せてワッシャーを新品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2004 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-V83W	パジェロ	V83W-0000843～V83W-0000847 平成 19 年 8 月 20 日～平成 19 年 8 月 23 日	5 台	
	CBA-V87W		V87W-0000621～V87W-0000625 平成 19 年 8 月 21 日～平成 19 年 8 月 24 日	5 台	
	CBA-V93W		V93W-0004066～V93W-0004108 平成 19 年 8 月 20 日～平成 19 年 8 月 24 日	40 台	
	CBA-V97W		V97W-0002164～V97W-0002173 平成 19 年 8 月 20 日～平成 19 年 8 月 24 日	9 台	
	DBA-CV5W	デリカ	CV5W-0019990～CV5W-0020293 平成 19 年 8 月 20 日～平成 19 年 8 月 23 日	94 台	4 輪駆動車であり、且つリヤプロペラシャフト締結用ナットのみ
	(計 5 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 8 月 20 日～平成 19 年 8 月 24 日	(計 153 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。