



## 改善箇所説明図

### ①走行装置(前輪ハブ)

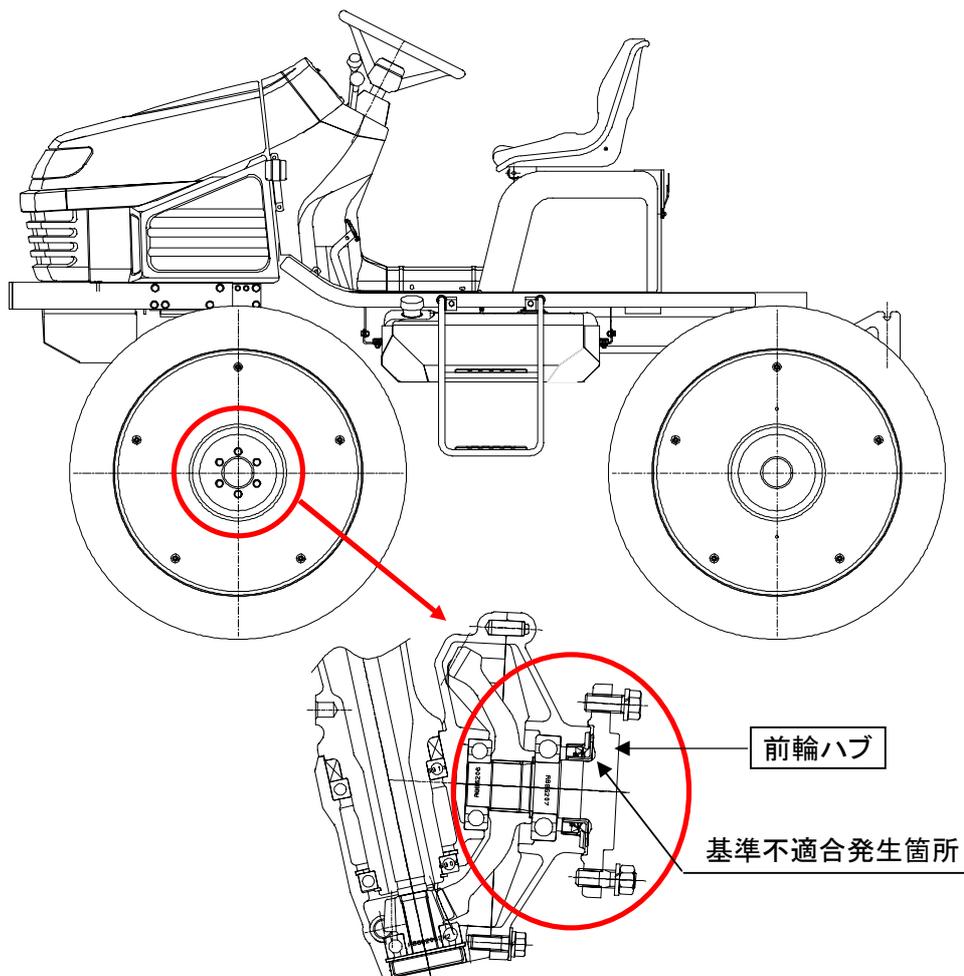


#### 改善前

材質: S48C

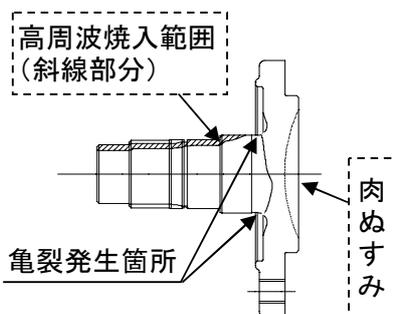

#### 改善後

材質: SCM440H

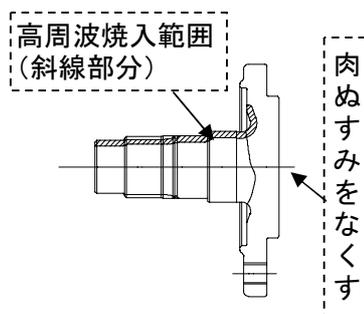

改善内容: 材質S48C→SCM440H  
高周波焼入れ範囲を変更する  
肉ぬすみ部分をなくす

注:  は交換部品を示す。

#### 不具合発生箇所

走行装置において、前輪ハブの強度が不足しているため、圃場内の大きな凹凸上の  
旋回時に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が  
進行し、最悪の場合、破損して車輪が脱落するおそれがある。

#### 改善内容

全車両、前輪ハブを対策品に交換する。

#### 識別

前輪ハブの中央部の凹み無し(平面)により識別する。