


改善箇所説明図(不具合事象①)




注： は改善措置部品を示す。

車両前方

燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁

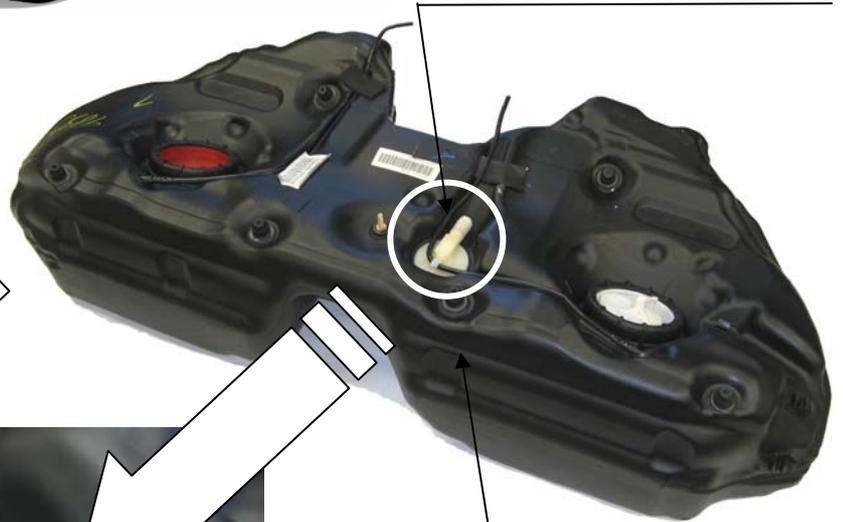

燃料タンク

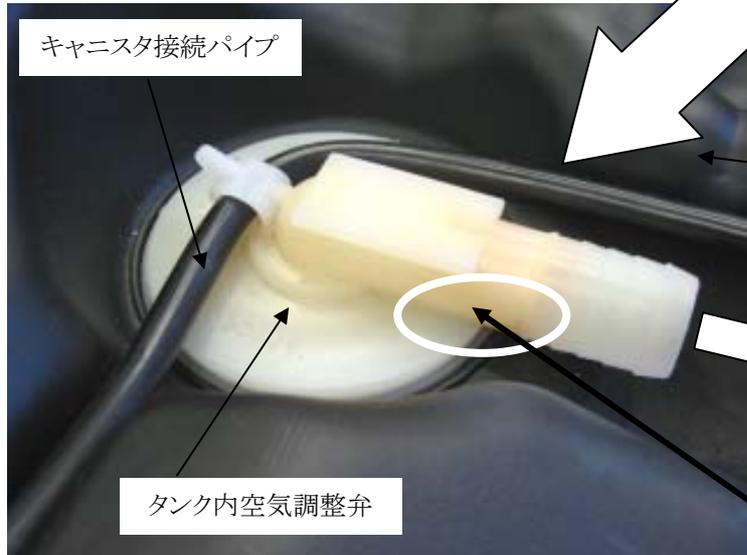

空気の流れ

補強用パイプ

不具合発生箇所

燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁(ベンチレーション・バルブ)の材質が不適切なため、繰り返しの燃料過給油により当該調整弁が燃料に浸ると、早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該調整弁を点検し、折損していない場合は、当該調整弁に補強用パイプを追加装着する。また折損している場合は、燃料タンクを対策品と交換する。

識別： エンジンルーム内燃料パイプに黄色ペイントを塗布する。