連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成19年 12月13日

リコール届出番号	2022	リコール開始日	平成19年 12月14日		
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎		製作 国:日本 製作者名:日立建機株式会社 問合せ先:日立建機 事業統括本部 品質保証センタ サービスG Tel:0298-32-7109		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(差動機)				
基準不適合状態にあると			しているため、差動機の左側サイドギ		
認める構造、装置又は性	ヤとの摺動面が磨耗する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、第二減 速機の駆動軸が軸方向に押され、駆動軸の抜け止めボルトが折損し、最悪の場合、				
能の状況及びその原因	駆動軸が車輪ごと抜け出て、				
改善措置の内容	全車両、 ①リングギヤを対策品と交換するとともにサイドギヤとの摺動面に表面強化熱処理を施したスラストプレートを追加する。 ②左側サイドギヤを新品と交換する。 ③リングギヤ取付部の磨耗深さが4mm以上の場合、駆動軸の抜け止めボルトを点検し、異常が認められた場合、当該ボルトを新品と交換する。				
不具合件数	1件	事故の有無	無		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車	・使用者及びユーザーを全て把握しており、直接電話等でユーザーへ連絡する。				
分解整備事業者に周知さ	・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので、周知のための措置				
せるための措置	は取らない。				
	・対策完了車については、後面窓ガラスの左下側又はモニタースタンド左側にステッカー (2022)を貼る。				

			リコール対象車の車台番号		備考
車名	型式	通称名	(シリアル番号)	リコールの対象車の台数	
			の範囲及び製作期間		
日立	L705	L X 7 0 — 5	L705-5101~ L705-8020	361台	
			(製作期間の全体の範囲) 平成11年5月9日~ 平成15年9月30日まで		
	(計 1 型式)	 (計1車種)		(計361台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。