

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年1月24日

リコール届出番号	外-1458	リコール開始日	平成20年1月25日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		製作国：英国 製作者名：ローバーグループ社 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（制動灯スイッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、制動装置作動時に接点が焼き付き、 ①制動灯が点灯したままの状態となる。そのため、そのままの状態で使用を続けると、制動灯スイッチが発熱し、配線が溶損して、最悪の場合、発煙・火災に至るおそれがある。 ②制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなることがある。			
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	国内：なし	
発見の動機	製造元からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1458のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	E-LJ	クロスロード	SALLJDMM3MA113633～SALLJDMM3MA123310 平成6年10月26日～平成7年10月31日	49	
	E-LJJ		SALLJMM3MA123663～SALLJMM3MA136069 平成7年3月1日～平成7年8月31日	60	
			SALLJMM3TA165389～SALLJMM3TA513776 平成7年10月2日～平成10年4月30日	180	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成6年10月26日～平成10年4月30日	(計289台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。