

改善箇所説明図



ABS コントロールユニット搭載位置



ABS コントロールユニット



ABSコントロールユニットコネクタ



制御リレー

保護カバー

不具合発生箇所

ABS コントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、下記の措置を行う。

- ①当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。
- ②当該コントロールユニットのコネクタにグリースを封入する。
- ③当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。
- ④当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。

識別表示

目視にて、容易に判別できるため、識別表示は行わない。

注: 内は改善対象部品を示す。