


改善箇所説明図

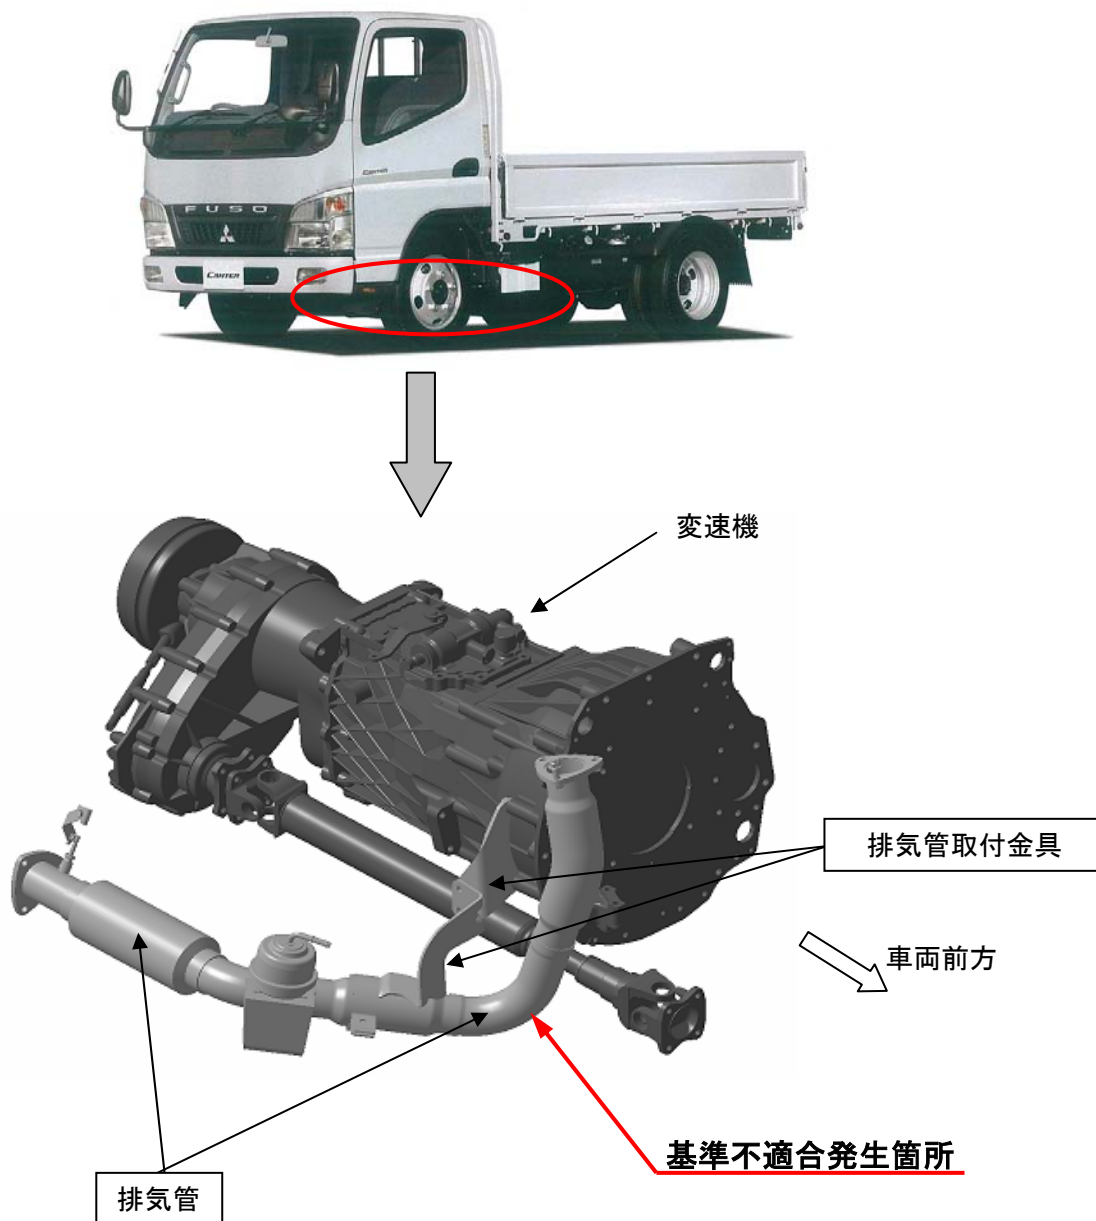

低床四輪駆動車において、排気管の強度が不足しているため、エンジンの振動により排気管に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気ガスが洩れ、最悪の場合、排気ガスの規制値を超えるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気管および取付金具を対策品に交換する。なお、対策品の全数供給に時間を要するため、部品が供給できるまでの暫定措置として、排気管の点検を実施し、亀裂が発生している場合には当該排気管を暫定対策品に交換し、後日恒久対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT63」の文字が記載されたシールを貼付ける。 暫定対策：青色 恒久対策：白黄色