


改善箇所説明図

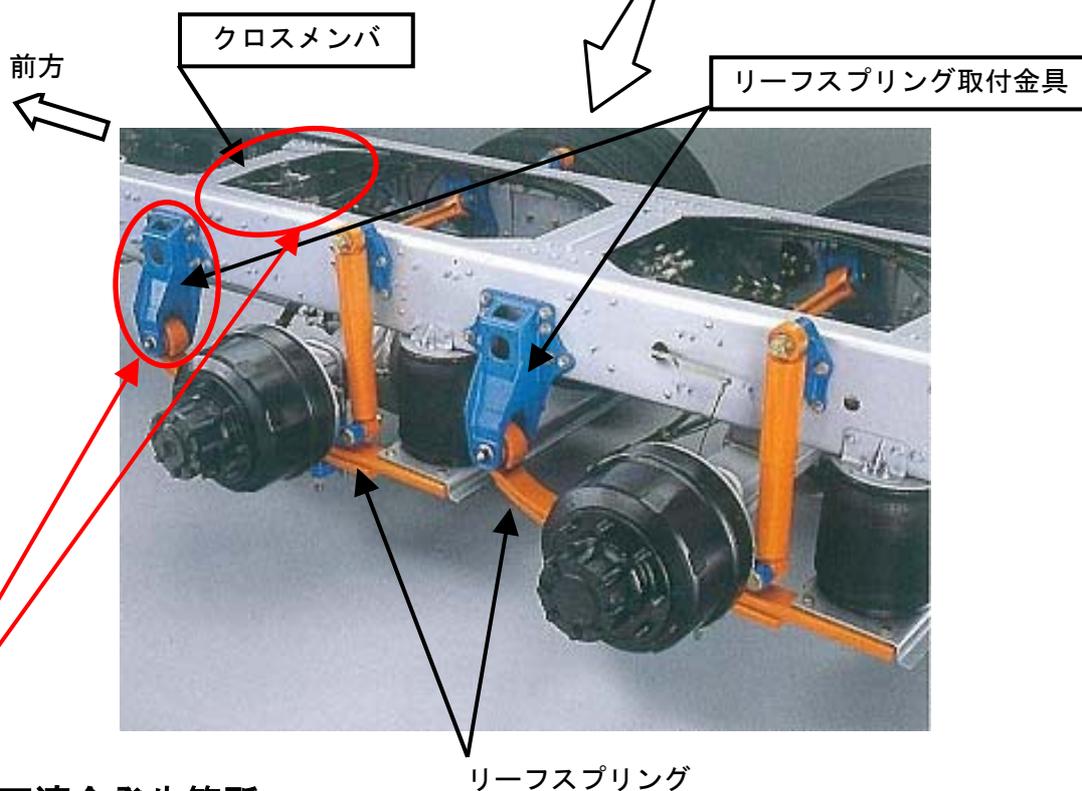

基準不適合発生箇所

クロスメンバ及びリーフスプリング取付金具の強度が不足しているため、旋回を繰り返すと、クロスメンバ及びリーフスプリング取付金具に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、リーフスプリング取付金具が破損し、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、クロスメンバ及びリーフスプリング取付金具を対策品に交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、暫定措置として当該部を点検し、クロスメンバに亀裂が発生している場合には、溶接補修し、リーフスプリング取付金具に亀裂が発生している場合には、新品と交換し、後日対策品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側リアドアピラーストラライカ付近に「HD92」の文字が記載されたシールを貼付ける。 暫定対策：青色 恒久対策：白黄色