

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成20年3月19日

リコール届出番号	2073	リコール開始日	平成20年3月19日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行	問い合わせ先 : お客様相談センター	TEL 0120-119-113
不具合の部位 (部品名)	原動機 (燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料噴射装置において、インジェクタ（燃料噴射弁）の設計寸法が不適切なため、プランジャーとバレルの隙間が大きいものがあり、オーリングが変形、損傷して気密性が損われ、燃料の軽油がエンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルパンの油量が増大し、ブローバイホースを経由して吸気管に軽油の混入したオイルが吸入され、原動機の回転が上昇するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インジェクタのシリアル番号を確認し、対象となるものは全気筒のインジェクタを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者 : ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo.2073のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KH-UBS73DW	ビッグポン	UBS73DW-7200006～UBS73DW-7200374 平成10年3月12日～平成13年5月19日	328	
	KH-UBS73GW		UBS73GW-7200038～UBS73GW-7212784 平成10年2月12日～平成14年3月25日	10,934	
ホンダ	KH-UBS73GWH	ホライゾン	UBS73GW-7200041～UBS73GW-7207400 平成10年4月2日～平成11年8月20日	66	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成10年2月12日～平成14年3月25日	(合計11,328台)	

(備考) 本届出は、平成17年1月4日付け「届出番号1554」のリコール届出において、対策措置部品に不具合があったため、再度対策を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。