
不具合箇所説明図

製品名:エールベベ・フィットターン/フィットターンEX

型式指定番号: C-2009

製造番号: L 02M900001~ L 02M905044

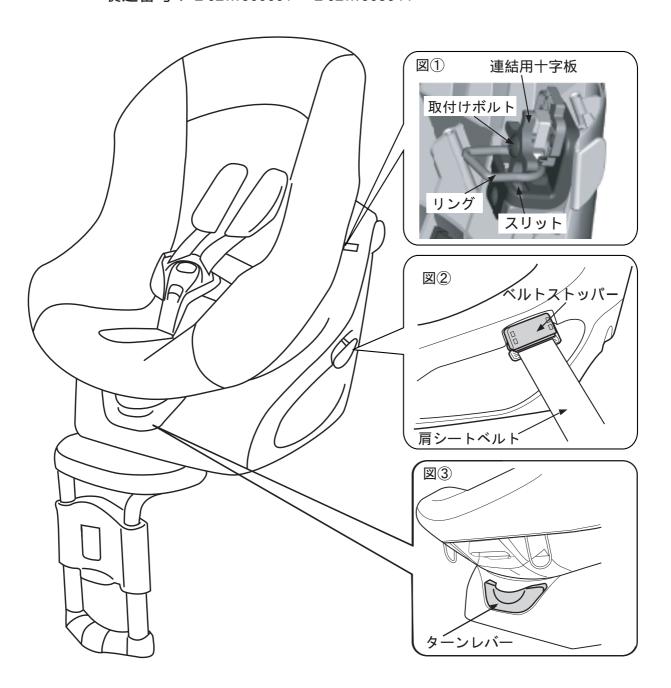

- 図 シート背もたれ部の連結機構において、ベース側連結部の耐熱性が不足しているため、 長時間高温状態となった場合、連結用十字板の取付ボルトが緩むことがあり、十字板 にガタが生じてスリットに干渉し、シートを所定の位置とすることが出来なくなるお それがある。
- 図 チャイルドシートを座席に取り付けるためのベルトストッパーの材質が不適切なため、 シートベルトの締め付け時に下方向にベルトを引っ張った場合、ストッパーが変形す ることがあり、ベルトが緩んで確実な取り付けが出来なくなるおそれがある。
- 図 回転機構のターンレバーの耐熱性が不足しているため、長時間高温状態となった場合、 レバー戻し用スプリング取り付け部のツメが変形することがあり、スプリングが外れ て回転機構がロックされなくなるおそれがある。