



トヨタ ウィッシュ

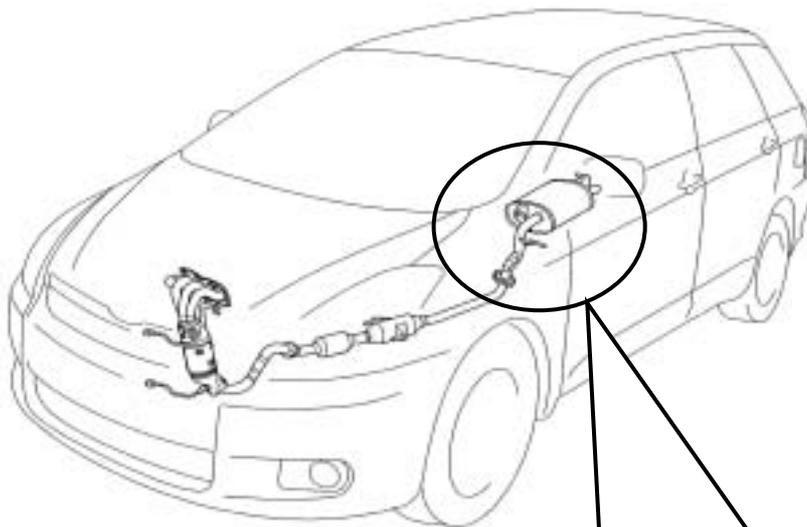

車両への取付はサポートゴムを介している。

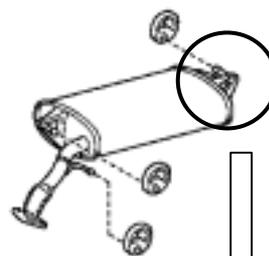

不具合発生箇所

マフラーのサポートゴム取付ステーの強度が不足しているため、そのまま使用を続けると、当該ステーの溶接部分に亀裂が発生して破断し、マフラーが垂れ下がり、マフラーが車体（遮熱板）と干渉して異音が発生するおそれがある。



ステー追加

改善後



改善前

改善の内容：全車両、補強ステーを追加した改善品と交換する。