


改善箇所説明資料

不具合発生箇所



フロント用

全長調整式ショックアブソーバ

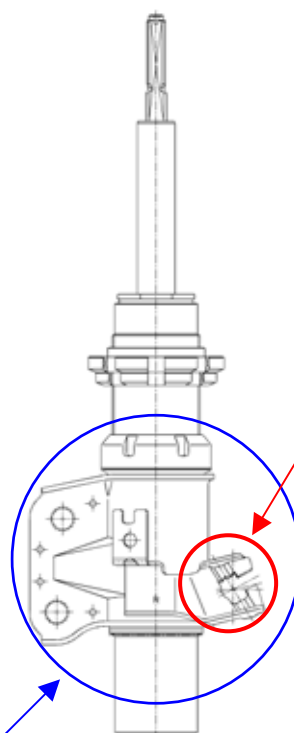

ブレーキホース
固定ブラケット

取付ブラケット

不具合の内容

フロント用ショックアブソーバのブレーキホース固定用ブラケットの形状が不適切なため、ブレーキホースとショックアブソーバ外筒との隙間が狭いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、車種により下記 または の不具合が発生する可能性があります。

ブレーキホースがショックアブソーバ取付ブラケット外筒と接触する可能性がある（ニッサンシルビア等 S13, S14, S15）

走行中の振動等により、ブレーキホースがショックアブソーバ取付ブラケット角部と接触し、継続して使用した場合、ブレーキホースが損傷する可能性がある。

（ニッサンシルビア S15）

対策の内容

全品の取付ブラケットを対策部品へ変更する。

なお、対策部品の全品供給に時間を要する為、

9月15日以降対策ブラケットに交換する。（S13, S14）

8月8日以降対策ブラケットに交換する。（S15）