


改善箇所説明図

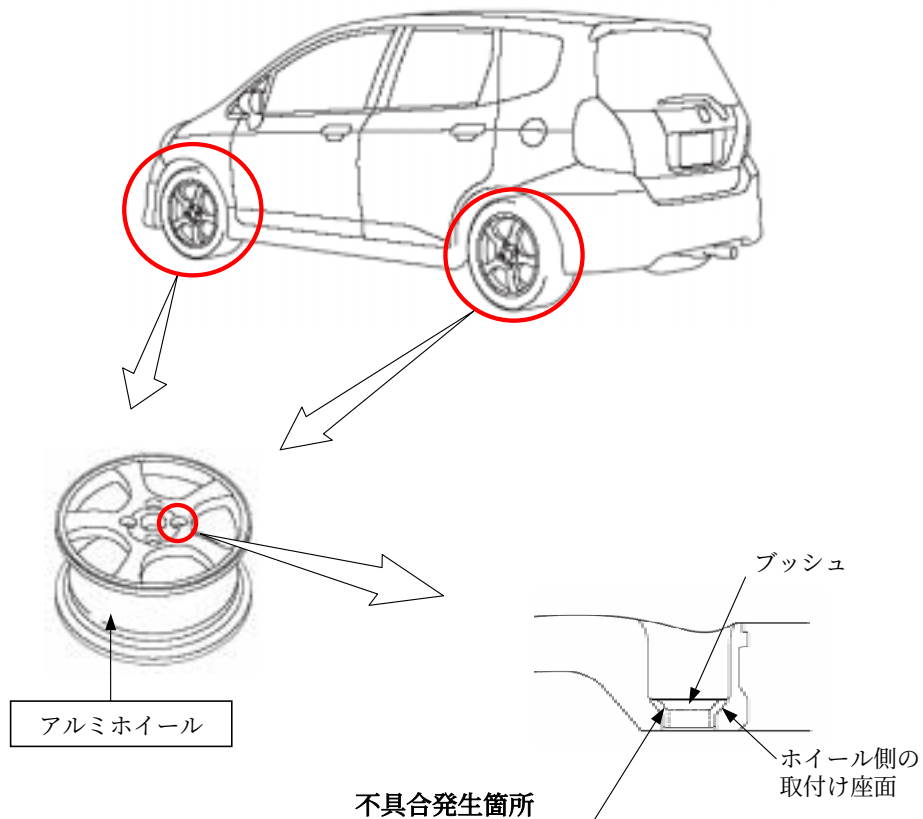

後付け部品のアルミホイールを装着した車両において、アルミホイールの製造時ブッシュ組付け作業が不適切なため、ブッシュが圧入されていない、又は、斜めに圧入されたものがある。そのため、走行時に路面からの衝撃等を受けると、ホイール側の取付け座面が座屈してホイールナットが弛み、最悪の場合、車輪が脱落するおそれがある。

改善の内容

対象製品について、ホイールのブッシュ組付け状態を点検し、正規の状態に組付けされていないものは、良品のホイールと交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席側アップワードアヒンジの下車体側に黄色のペイントを塗布する。