


(参考：不具合箇所説明図)

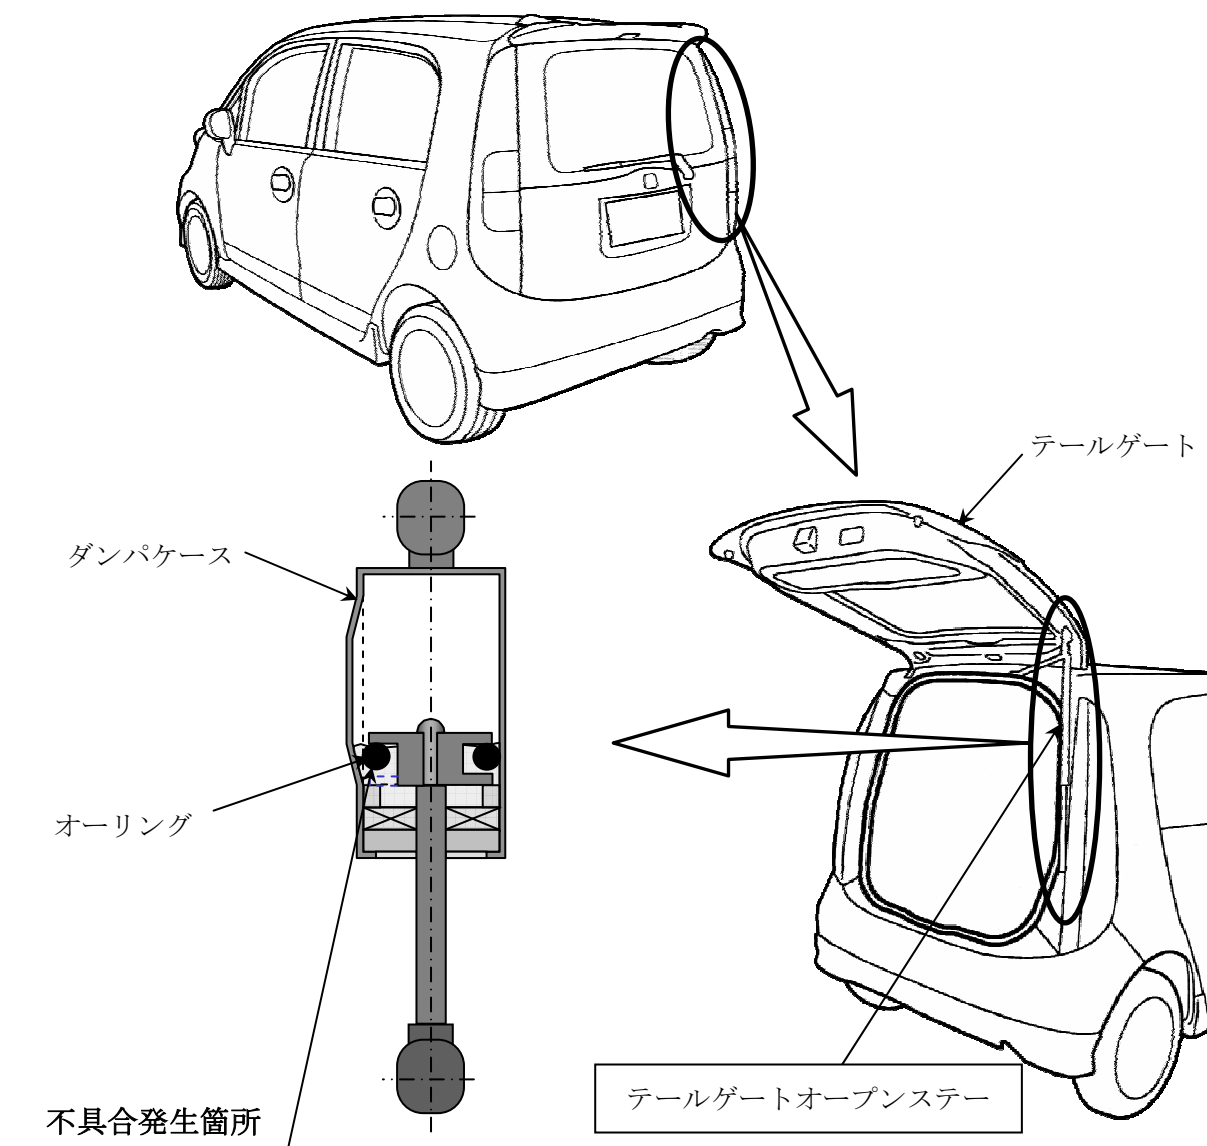

テールゲートオープンステーの製造工程が不適切なため、当該オープンステーのダンパケース内に残留した洗浄液で、オーリングが膨潤して減衰力が低下し、テールゲートの開く速度が速くなるものがある。そのため、速く開くテールゲートに身体の一部があたるおそれがある。又は、速く開いた反動でテールゲートが上下に揺動し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、テールゲートを支えているオープンステー取付け部が破損してテールゲートが降下するおそれがある。