


東京RDP通信障害について

資料2

通信制御装置 (FEPS) の一部

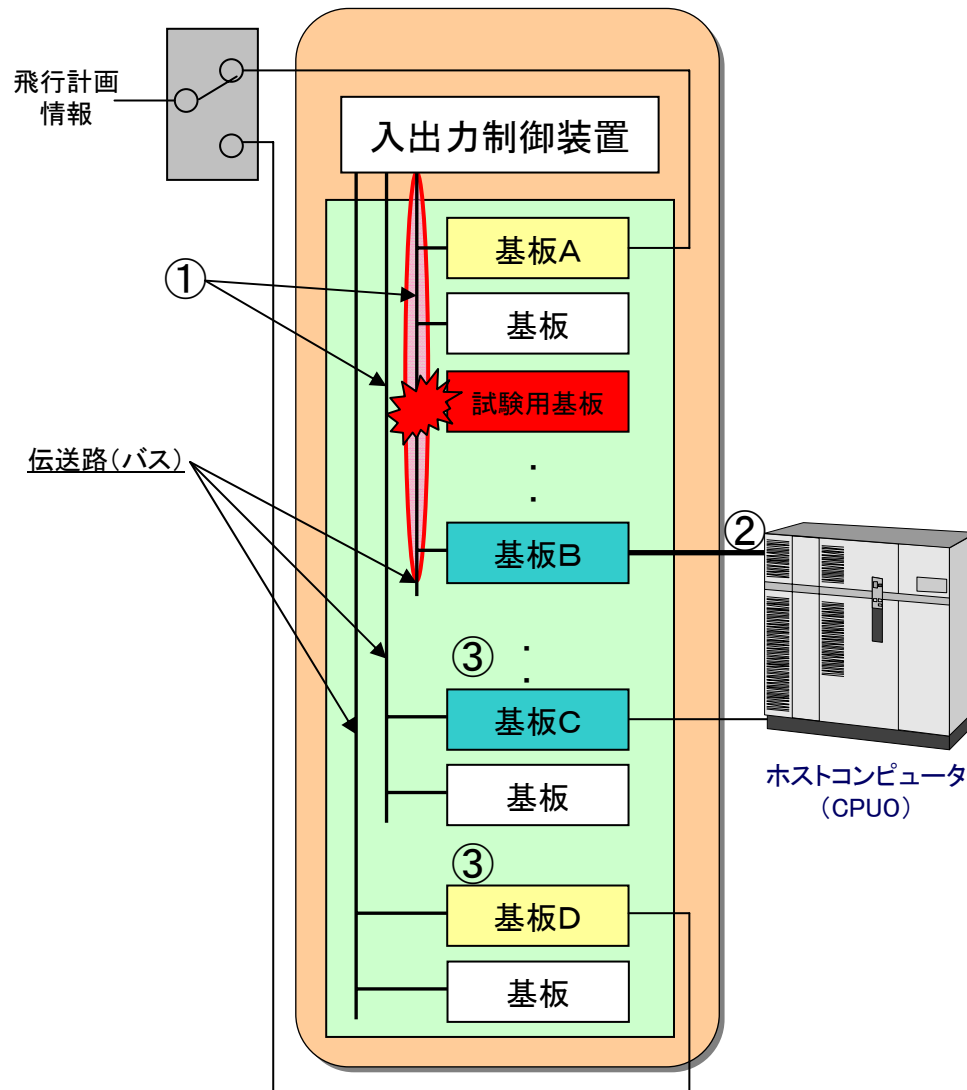

概要

- ①試験用基板の故障により、伝送路(バス)に異常な電気信号が送信され、伝送路の通信制御機能が不調となった。
- ②上記①の伝送路障害の結果、基板Bからホストコンピュータへの飛行計画情報の送り込みができなくなった。
- ③ハードウェアの故障に備え、基板Aのバックアップ用として基板Dが、また、基板Bのバックアップ用として基板Cが用意されていたが、基板A及び基板Bのハードウェア自体の故障ではなかったため、バックアップ機能が作動しなかった。