


改善箇所説明図①

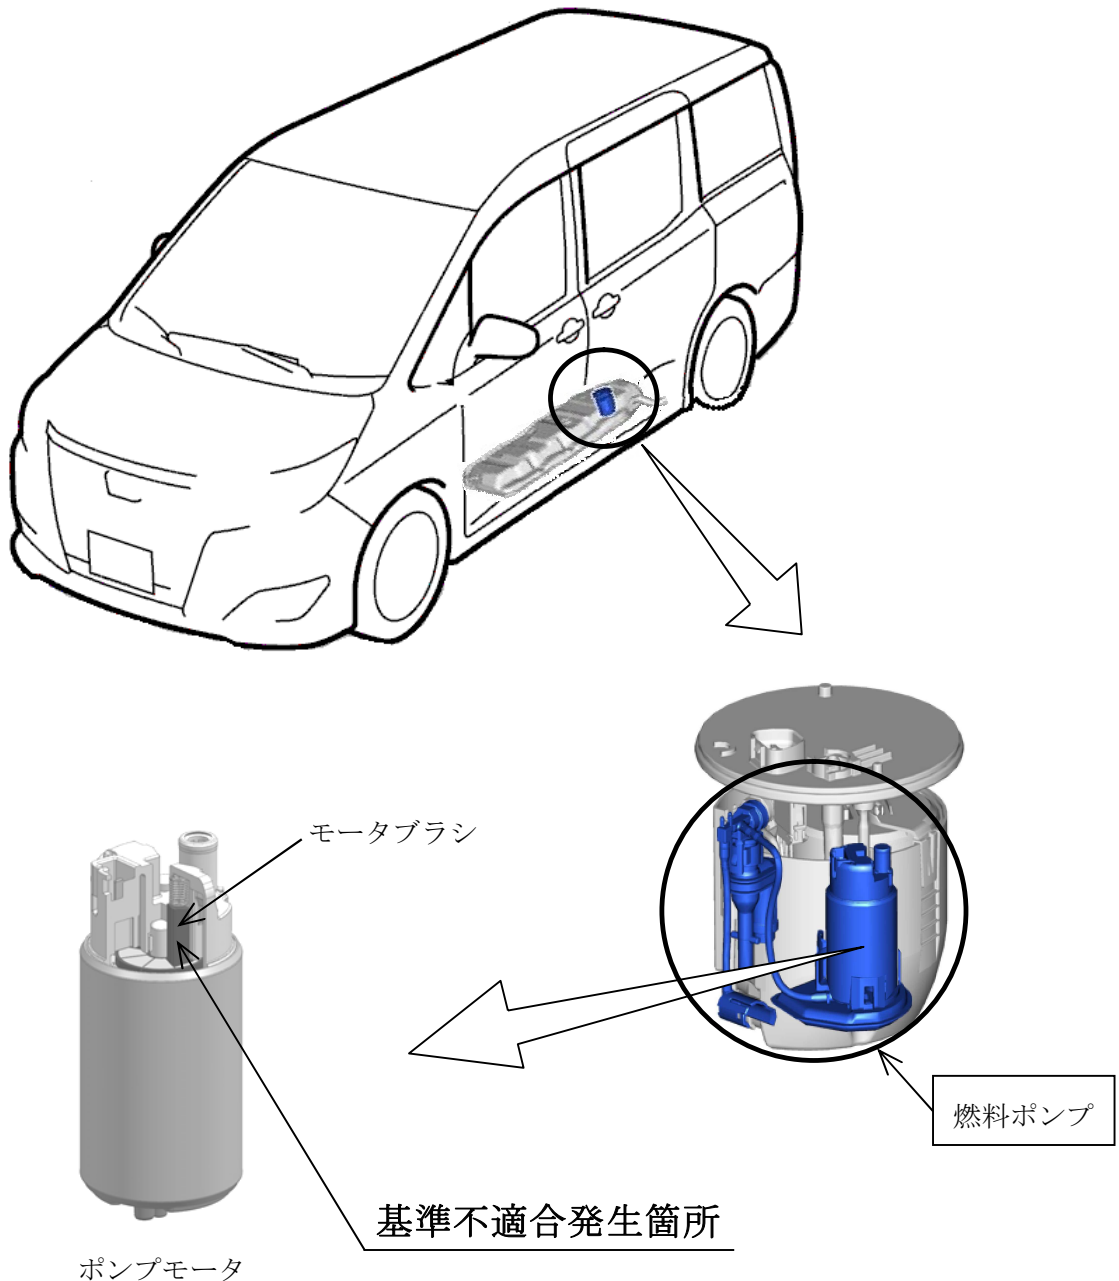

ハイブリッド車の燃料ポンプにおいて、当該ポンプへかかる電圧が高く、かつモータブラシの組付けが不適切なため、ブラシが傾いて過大なスパークが発生し異常摩耗することがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となりエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。