
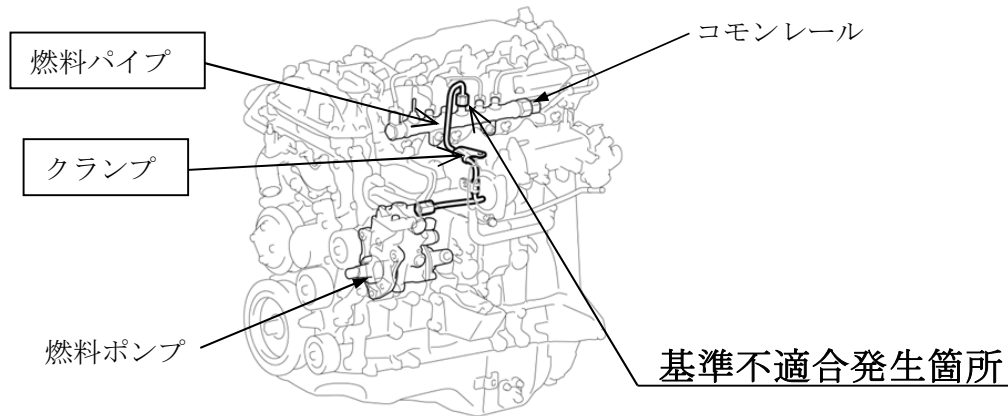


改善箇所説明図

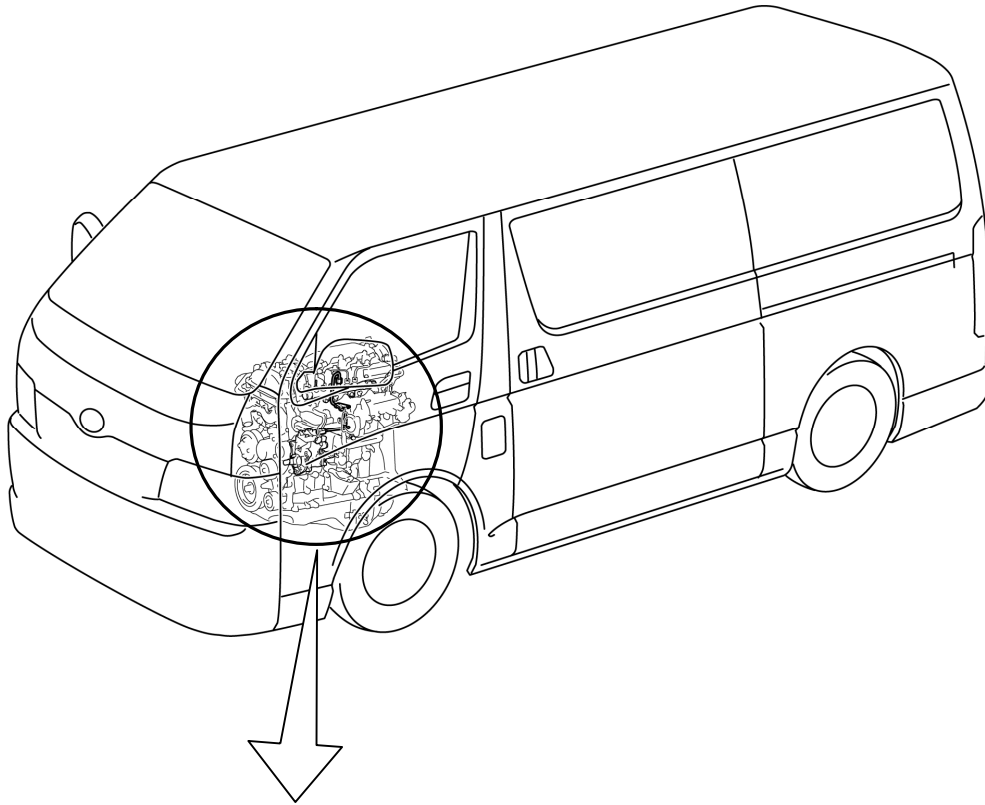

注： は交換部品を示す。

ディーゼル車の燃料噴射装置において、燃料ポンプとコモンレール間を接続する燃料パイプの締付トルク指示が不適切なため、当該パイプの組付ばらつきにより、エンジンの振動等で当該締結部が緩むことがある。そのため、燃料漏れが生じてエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料パイプおよびクランプを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左下部に黄色ペイントを塗布する。