
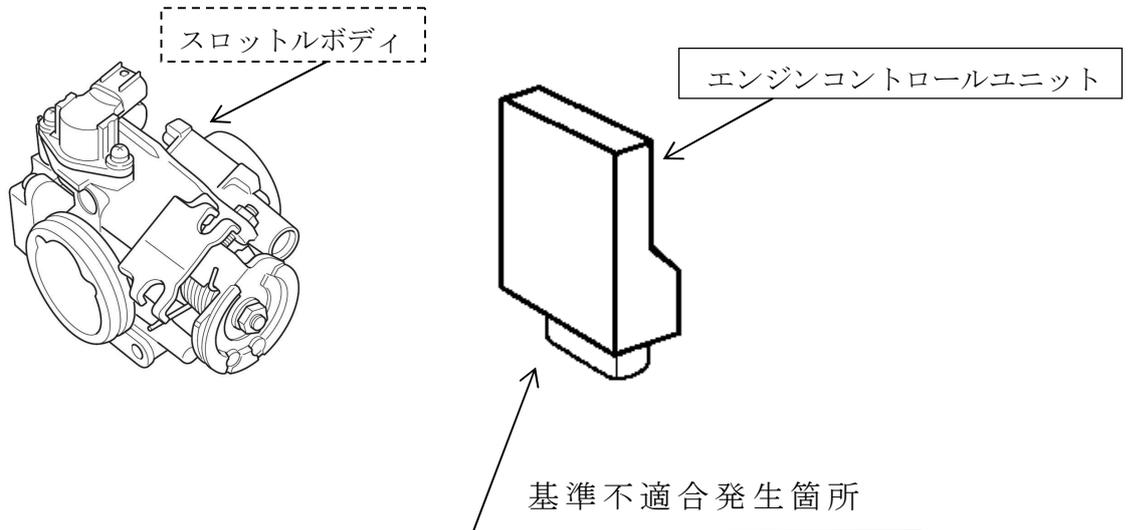


 
改善箇所説明図

 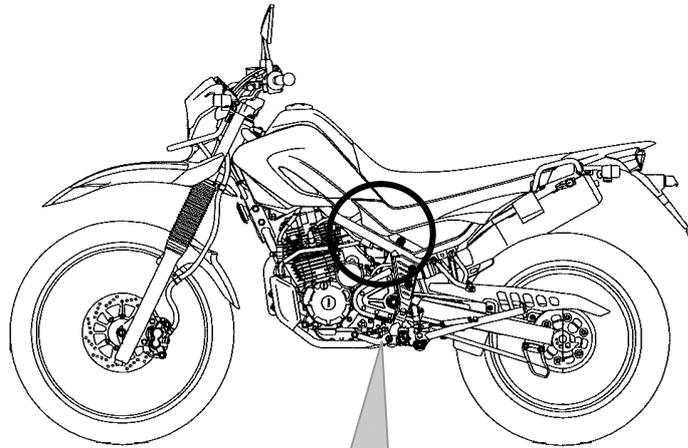


エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、アイドリング状態からスロットルをわずかに開けると、燃焼室内に吸入される混合気が薄くなることもある。そのため、最悪の場合、混合気が異常燃焼し、エンストするおそれがある。

改善の内容：全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。また、一部の車両においてはスロットルボディを対策品に交換する。

識別：車両左側のエンジンマウントボルト付近に白ペイントを塗布する。

注：  はプログラムを書き換える部品を示す。

 は交換する部品を示す。