


改善箇所説明図

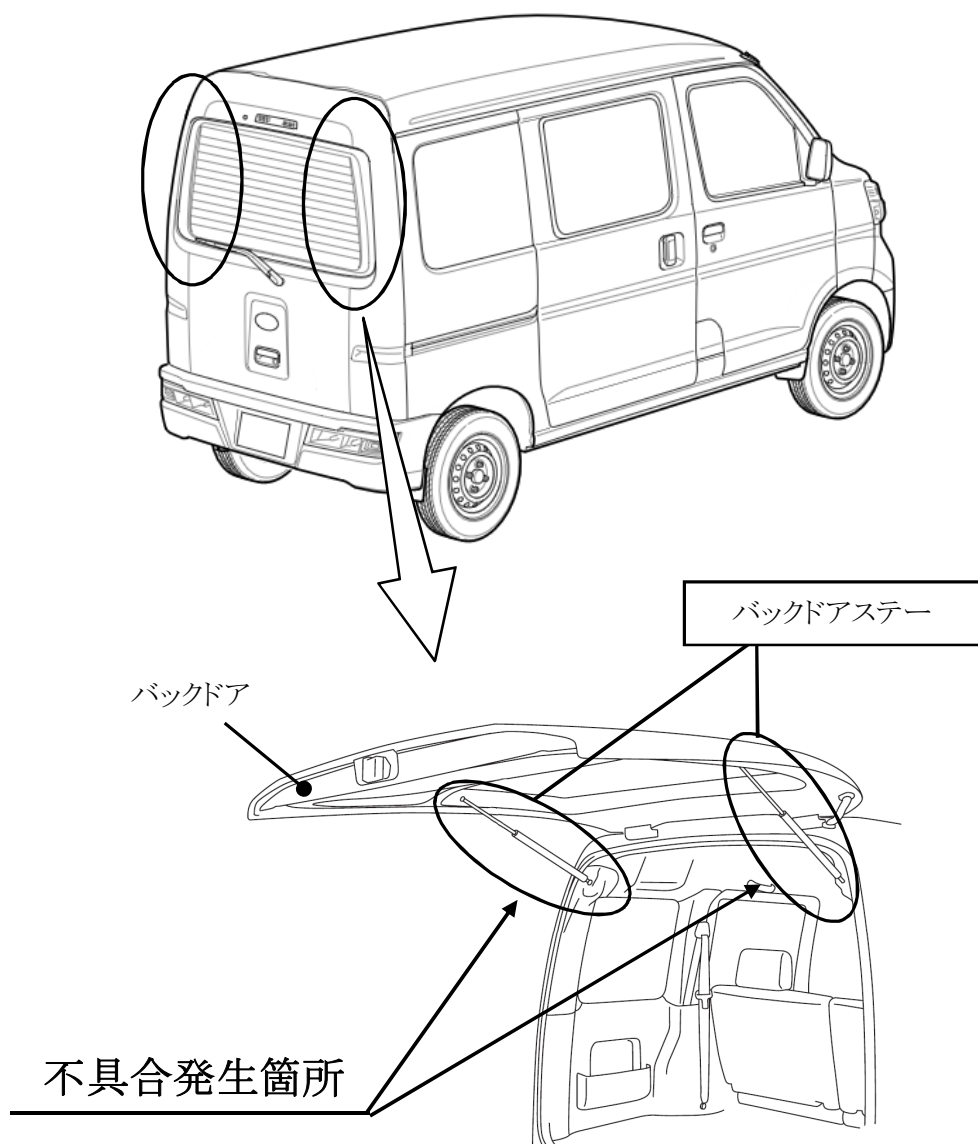

注: は交換部品を示す。

バックドア用ガス封入式ステーにおいて、メッキ工程での温度管理が不適切なため、メッキ生成時の内部応力によりステー表面に微小亀裂が発生するものがある。そのため、封入されたガスが漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドアステーを良品と交換する。

識別

運転者席側シート下後方の車台番号打刻1桁目の下側に黄色ペイントを塗布する。