


改善箇所説明図

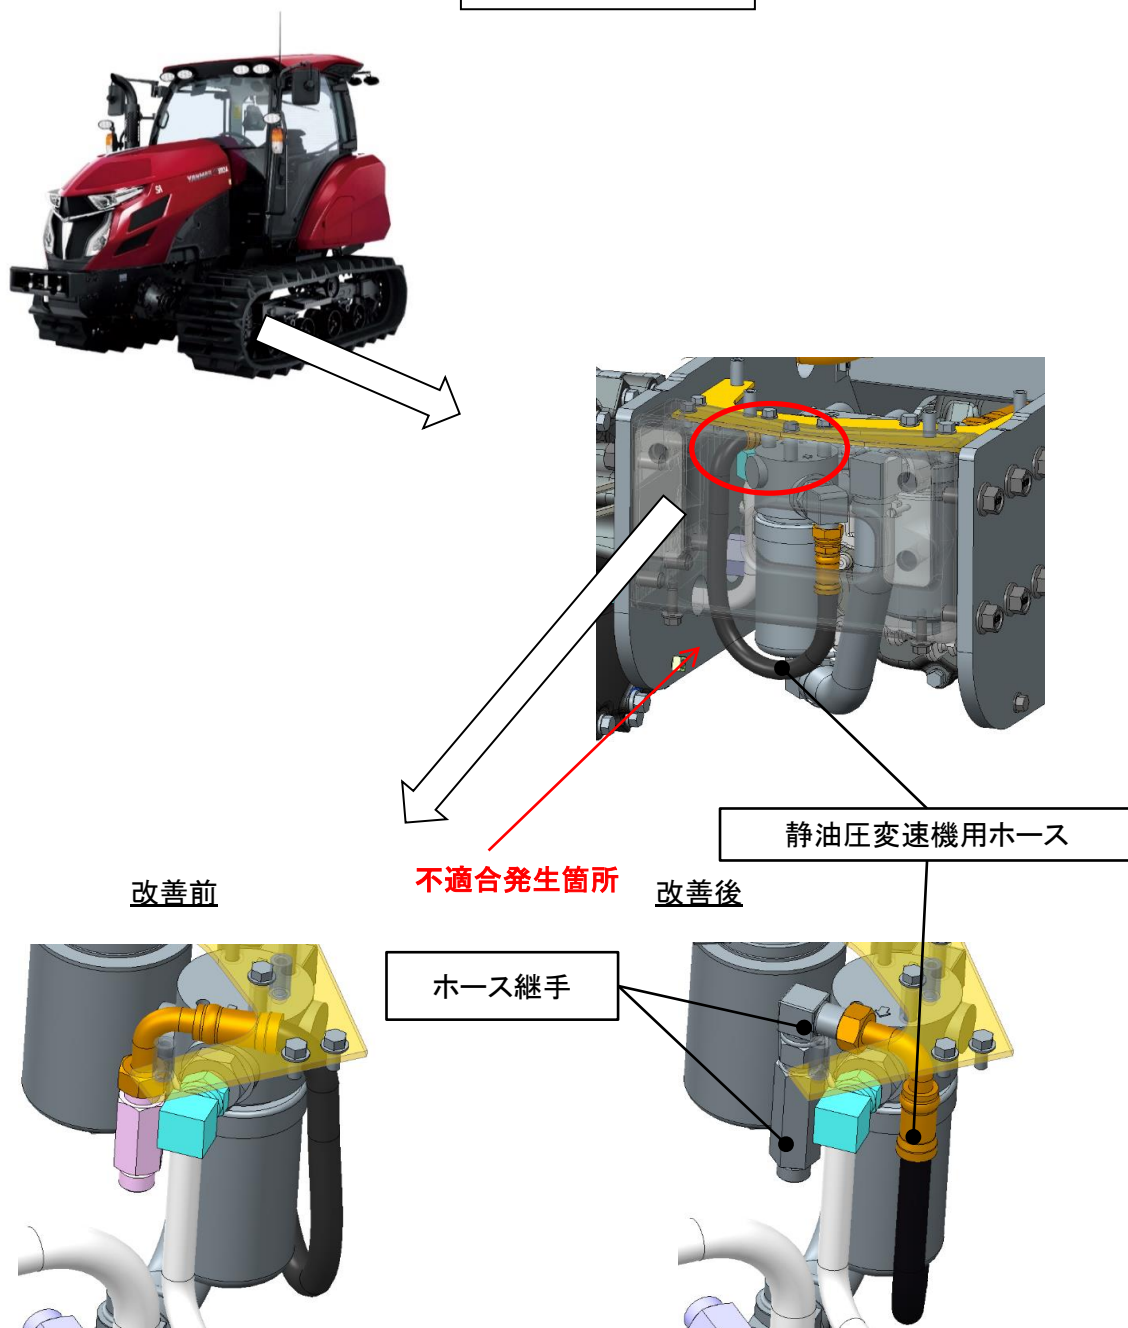

不具合発生箇所

農耕トラクタの静油圧変速機用ホースの形状が不適切なため、ホースとフレームが接触し、走行振動等により当該ホースが摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷して作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、静油圧変速機用ホース及びホース継手を対策品に交換する。

交換部品を示す。

識別

ボンネット内のボルトへ白ペンチェックを行う