


改善箇所説明図

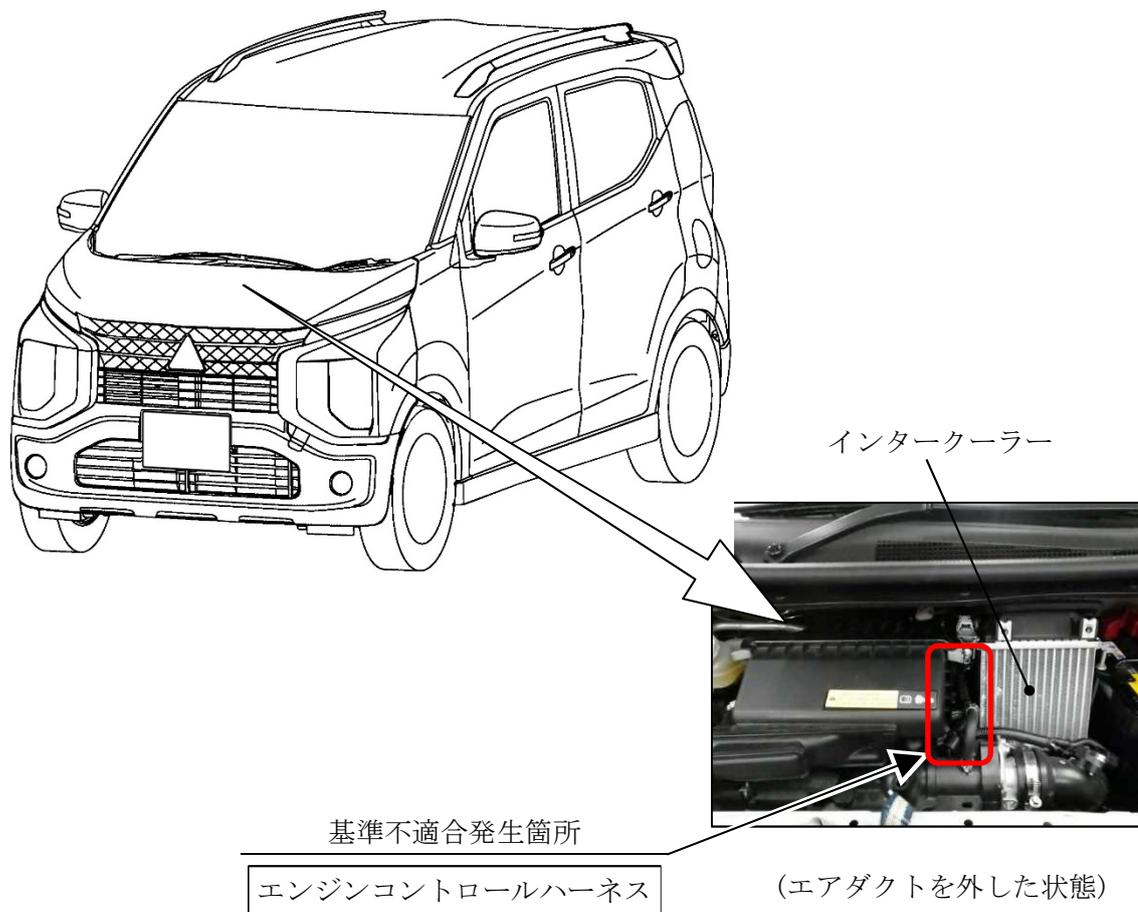

過給機付きエンジン車のエンジンコントロールハーネスにおいて、配索が不適切なため、走行時の振動で当該ハーネスがインタークーラーのケースと接触することがある。そのため、当該ハーネス内の電線の被覆が削られて短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールハーネスとエンジンブローバイホースを共締めする。なお、ハーネスを確認し損傷している場合は、補修または新品と交換する。

注：図中の 内は、補修または新品と交換する部品を示す。

識別：運転席側センターピラーにあるモデルプレートに、白または黄色ペイントを塗布する。