


改善箇所説明図

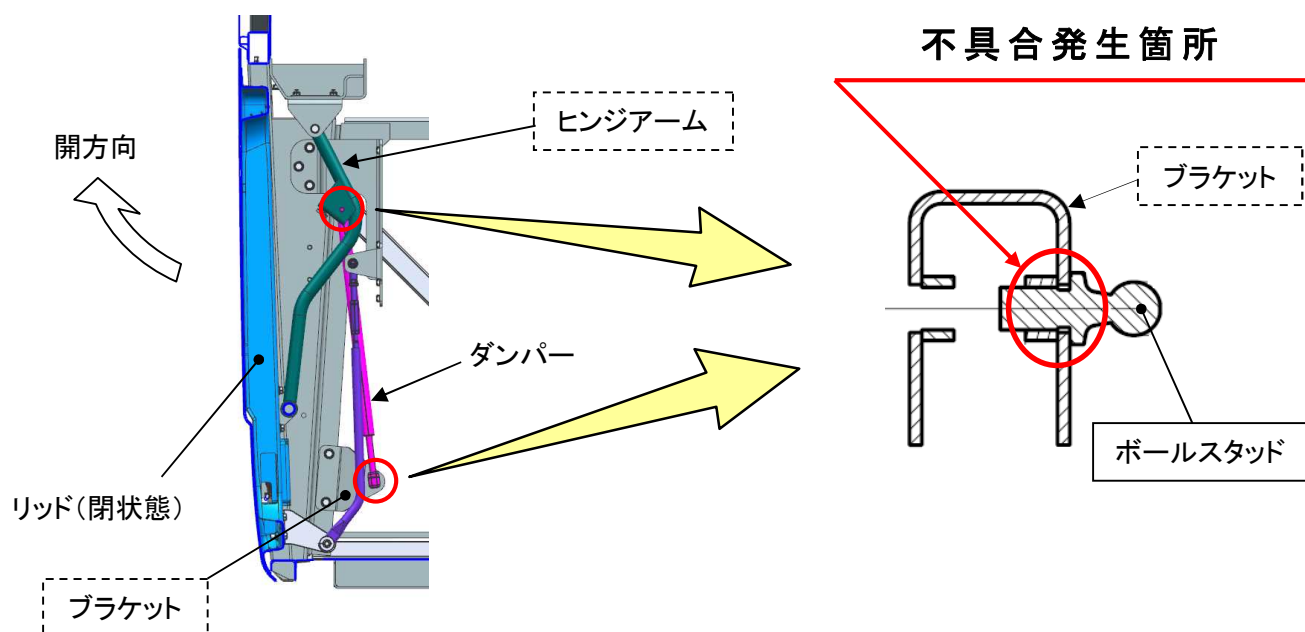

大型観光バスにおいて、トランクおよびエンジンリッド用ダンパーのボールスタッドの締付けトルク指示が不適切なため、当該ボールスタッドが過大なトルクで締付けられたものがある。そのため、リッドの開閉を繰り返すことにより、ボールスタッドが緩んでダンパーが外れ、最悪の場合、当該リッドが全開状態を保持出来ず、落下するおそれがある。

改善の内容

全車両、リッド用ダンパーのボールスタッドを外し、ネジ部に緩み防止剤を塗布して適正なトルクで再締付けする。

なお、適正なトルクで再締付けが出来なかった場合は、ボールスタッドを取付ける部品を新品に交換する。

注： はネジ部に緩み防止剤を塗布して最適なトルクで締付ける部品を示す。

 は再締付けが出来なかった場合に新品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB202」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。