
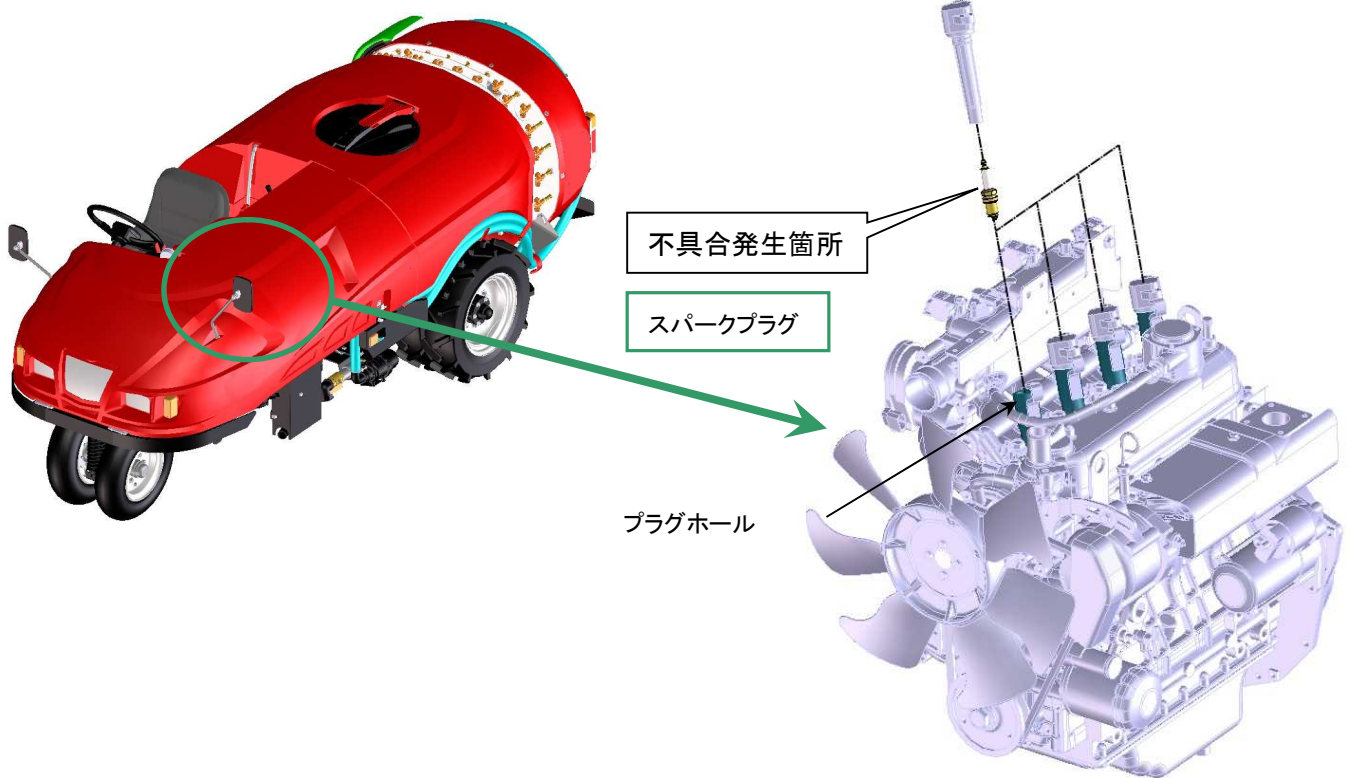
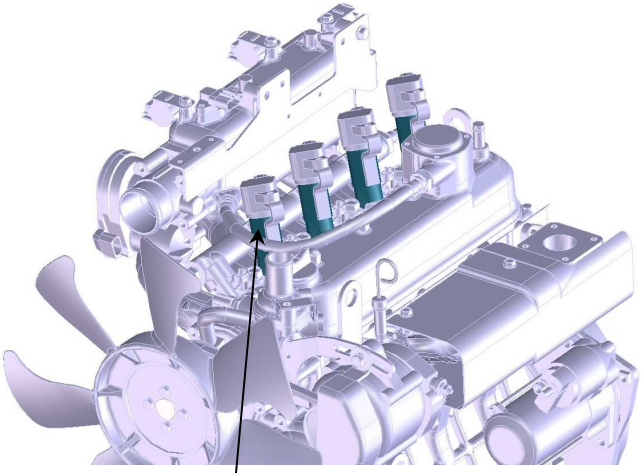


改善箇所説明図

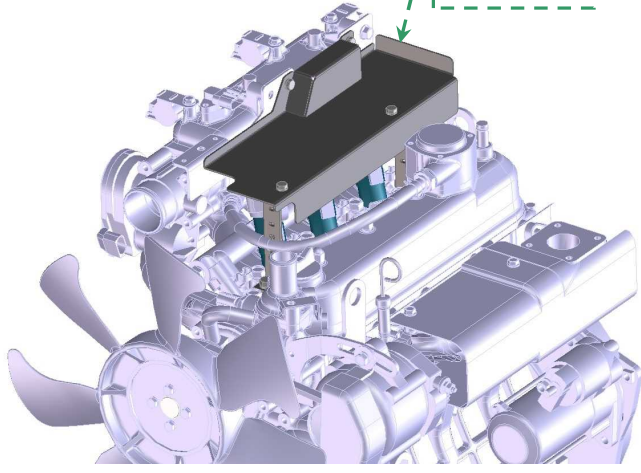

農業用薬剤散布車の原動機上部の防水構造が不適切なため、洗車時の水等がプラグホールに浸入することがある。そのため、スパークプラグが洗車時の水等により急冷され、最悪の場合、当該プラグの絶縁体が割れてスパークミスが生じ、エンジン回転が不安定となるおそれがある。

改善前	改善後
 <p data-bbox="247 1765 379 1796">プラグホール</p>	 <p data-bbox="1332 1227 1455 1258">防水カバー</p>

改善措置の内容

全車両、防水カバーを取り付ける。また、スパークプラグを点検し、損傷がある場合はスパークプラグを新品に交換する。

注: は点検、交換部品を示し、 は追加部品を示す。

識別: 防水カバーの追加により識別する。