


改善箇所説明図

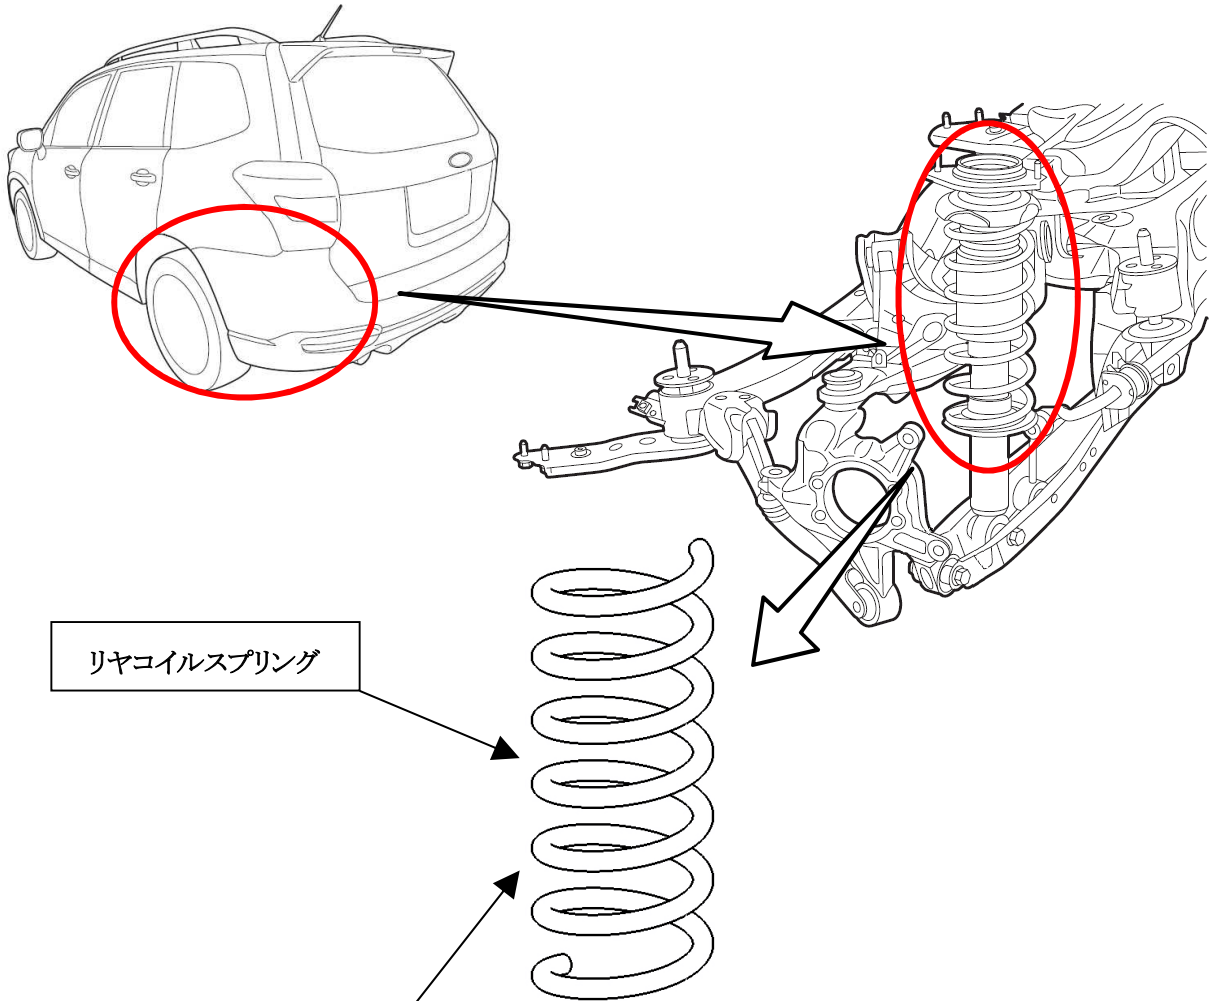

基準不適合発生箇所

リヤサスペンションのコイルスプリングにおいて、鋼材と塗装仕様の組合せが不適切なため、コイルスプリング下部とショックアブソーバーのスプリングシート部に石等が噛みこんで塗膜が損傷すると、コイルスプリングが腐食することがある。そのため、腐食が進行し、最悪の場合、コイルスプリングが折損するおそれがある。

改善内容

全車両、リヤコイルスプリングを点検し、該当するものはリヤコイルスプリングを対策品に交換する。

識別

打刻車台番号の1桁目の『下』に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。