

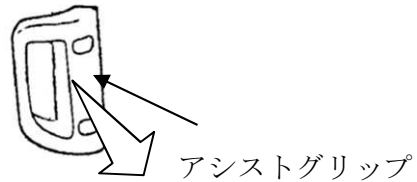


## 改善箇所説明図

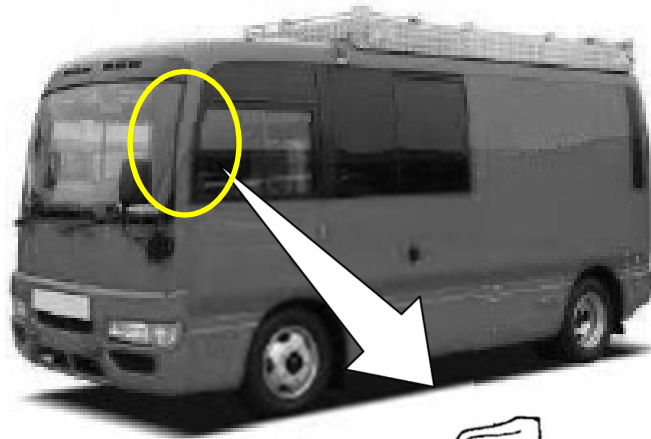


### アシストグリップ取付部のパネル

#### 取付部の断面図 (A-A)

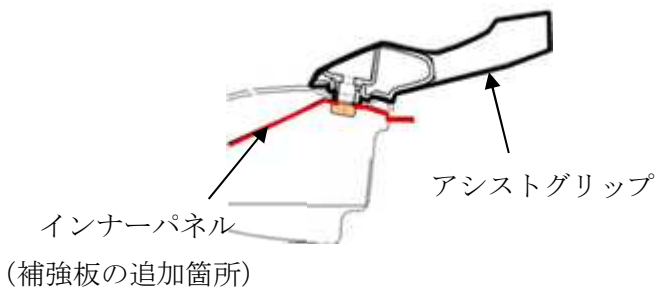

#### 該当箇所

#### 補強板の追加

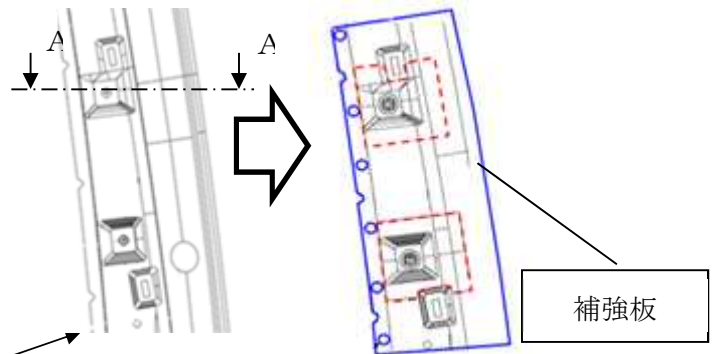

### 不具合発生箇所

助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、助手席側アシストグリップ取付部に補強板を追加する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：  は、追加部品を示す。