

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年12月17日

リコール届出番号	4632	リコール開始日	令和元年12月18日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4632のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S1 2PG-FRR90S2 2PG-FRR90T2 2RG-FRR90S1 2RG-FRR90S2 2RG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7148091～FRR90-7149578 令和元年9月25日～令和元年10月26日	396	
	2RG-FRS90S2		FRS90-7000910 令和元年10月16日	1	
	2PG-FSR90S2 2PG-FSR90T2 2RG-FSR90S2 2RG-FSR90T2		FSR90-7010685～FSR90-7010804 令和元年9月26日～令和元年10月25日	29	
	2PG-FTR90U2 2PG-FTR90V2 2RG-FTR90U2 2RG-FTR90V2		FTR90-7010943～FTR90-7011089 令和元年9月25日～令和元年10月24日	49	
	2KG-FVZ60U2		FVZ60-7000302～FVZ60-7000326 令和元年9月27日～令和元年10月26日	3	
	UD トラックス		2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2RG-BSR90T2	「コンドル」	BSR90-7000129 令和元年10月5日	1	
	2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000299～BTR90-7000307 令和元年10月7日～令和元年10月25日	6	
	2PG-BVR90U2		BVR90-7000013 令和元年10月2日	1	
	(計26型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月25日～令和元年10月26日	(計504台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料タンク	8-98275525-0	令和元年9月28日～令和元年11月12日	16	
	8-98355008-1	令和元年10月4日～令和元年11月6日	7	
合計			(計23個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。