



改善箇所説明図①

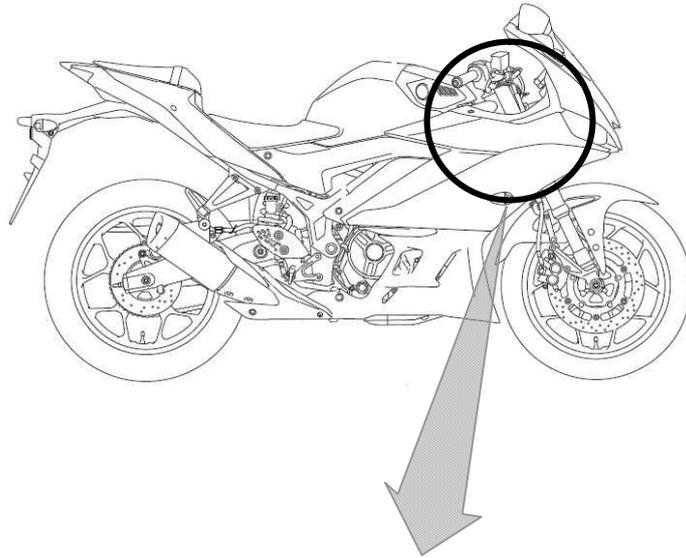

【カバー類を外して車両前方より】

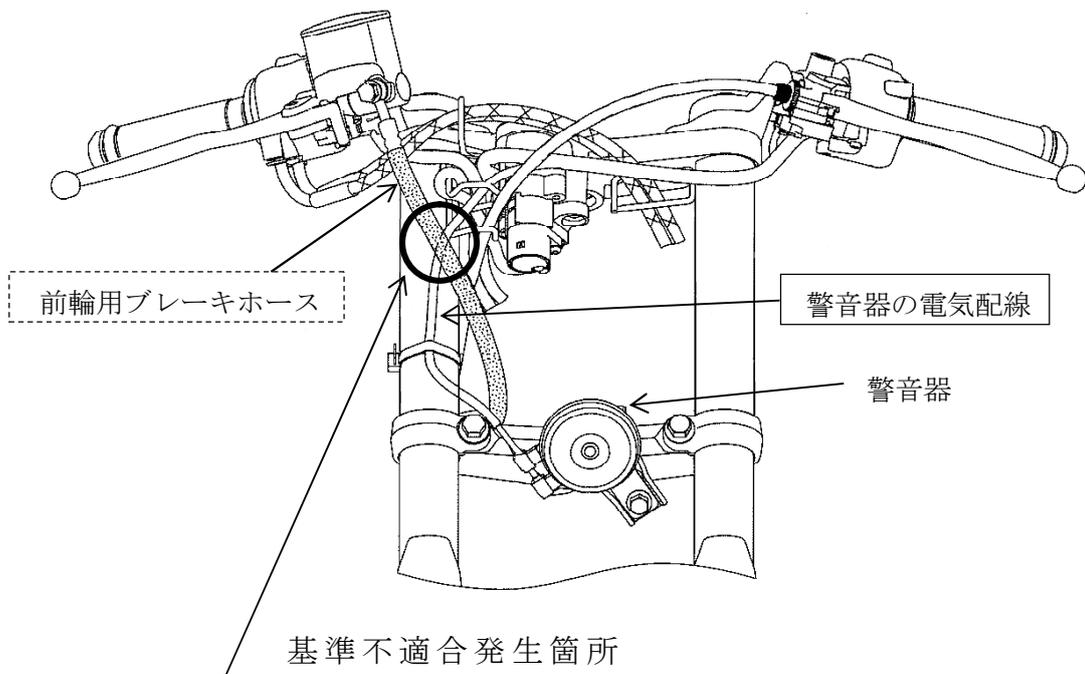

警音器の電気配線において、配索指示が不適切なため、ハンドルを左に切ると前輪用ブレーキホースと接触するものがある。そのため、当該ブレーキホースの保護材が摩耗し、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷して、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容：全車両、警音器の電気配線の取り回しを変更する。なお、当該ブレーキホースを点検し、損傷が認められるものは新品に交換する。

識別：車両左側のエンジンマウントボルト付近に白ペイントを塗布する。

注： は取り回しを変更する部品を示す。

は点検結果により交換する部品を示す。