

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月6日

リコール届出番号	4652	リコール開始日	令和2年2月7日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明 (問い合わせ先：マツダ(株) コールセンター TEL 0120-386-919)		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(車幅灯など)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	LEDヘッドランプにおいて、配線コネクタ用ガスケットの材質が不適切なため、ガスケットから発生する硫黄成分によりLED回路が腐食することがある。そのため、腐食が進行して回路が断線すると、車幅灯、補助灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドランプを点検し、異常がある場合は、ヘッドランプを対策品に交換する。点検の結果、異常が無い場合は、ガスケットを対策品に交換するとともにヘッドランプ内に脱硫材を張り付ける。		
不具合件数	196件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4652 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-KE2AW	「CX-5」	KE2AW-200004～KE2AW-209849 平成26年11月27日～平成27年12月7日	9,716	
	LDA-KE2FW		KE2FW-200003～KE2FW-212555 平成26年11月27日～平成27年12月7日	12,407	
	DBA-KEEFW		KEEFW-200003～KEEFW-202918 平成26年11月27日～平成27年12月7日	2,916	
	DBA-KE5AW		KE5AW-200003～KE5AW-201015 平成26年11月27日～平成27年12月7日	1,013	
	DBA-KE5FW		KE5FW-200003～KE5FW-200768 平成26年11月27日～平成27年12月7日	766	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月27日～平成27年12月7日	(計26,818台)	