

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月13日

リコール届出番号	4636	リコール開始日	令和2年2月14日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	後写鏡等(直前直左確認鏡)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーカー装着のナビゲーションシステムにおいて、液晶画面の電源用ICの製造工程での作業が不適切なため、通常使用しない薬液が残留しているものがある。そのため、使用過程でIC内部が断線し、液晶画面へ電源が供給されなくなり、直前直左確認用のカメラ映像が表示されず、保安基準第44条(後写鏡等の基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ナビゲーションシステムのシリアルナンバーを確認し、対象のものはナビゲーションシステムを良品と交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4636のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DLA-GG2W	「アウトランダー PHEV」	GG2W-0001811～GG2W-0006352 平成25年2月11日～平成25年10月16日	2,546台	サイドアンダービューミラー非装着車
	DBA-GF7W	「アウトランダー」	GF7W-0000598～GF7W-0000613 平成25年6月19日～平成25年7月19日	5台	
	DBA-GF8W		GF8W-0004476～GF8W-0004802 平成25年5月8日～平成25年10月11日	106台	
	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0902825～CV1W-0906916 平成25年2月11日～平成25年10月17日	762台	
	DBA-CV2W		CV2W-0900232～CV2W-0901637 平成25年2月16日～平成25年10月17日	47台	
	DBA-CV5W		CV5W-0900269～CV5W-0901921 平成25年2月13日～平成25年10月18日	242台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年2月11日～平成25年10月18日	(計 3,708 台)	

交換修理用部品が、組付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	DLA-GG2W	「アウトラン ダー PHEV」	GG2W-0000652～GG2W-0103752 平成25年1月28日～平成26年9月24日	33 台	サイドアンダー ビューミラー 非装着車
	DBA-GF8W	「アウトラン ダー」	GF8W-0002453 平成24年11月30日	1 台	
	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0901149～CV1W-0906423 平成25年1月11日～平成25年9月21日	7 台	
	DBA-CV5W		CV5W-0900191 平成25年1月28日	1 台	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年11月30日～平成26年9月24日	(計 42 台)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。