

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年4月2日

改善対策届出番号	591	改善対策開始日	令和2年4月3日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	車体 (テールゲートガススプリング)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートのガス封入式スプリングにおいて、ロッドのメッキ処理時の温度管理が不適切なため、メッキ部分に微小亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、封入されたガスがメッキの微小亀裂部分から漏れ、ガススプリングの反力が低下し、最悪の場合、テールゲートが保持できなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該ガススプリングのロット番号を確認し、対象のものは良品と交換する。		
不具合件数	170件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	3DA-CV1W	「デリカ」	CV1W-2102492～CV1W-2108720 平成31年2月8日～平成31年4月15日	5,608台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月8日～平成31年4月15日	(計5,608台)	

交換修理用部品が組付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	3DA-CV1W	「デリカ」	CV1W-2101254～CV1W-2110258 平成31年3月5日～令和元年6月5日	2台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年3月5日～令和元年6月5日	(計2台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ガスピリング	5802A591	令和元年5月8日～令和元年9月21日	3個	
	5802A592	令和元年5月4日～令和元年5月21日	3個	
	5802A593	令和元年5月9日～令和元年11月7日	3個	
	5802A594	令和元年5月9日～令和元年7月12日	3個	
		合計	(計12個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。