


改善箇所説明図

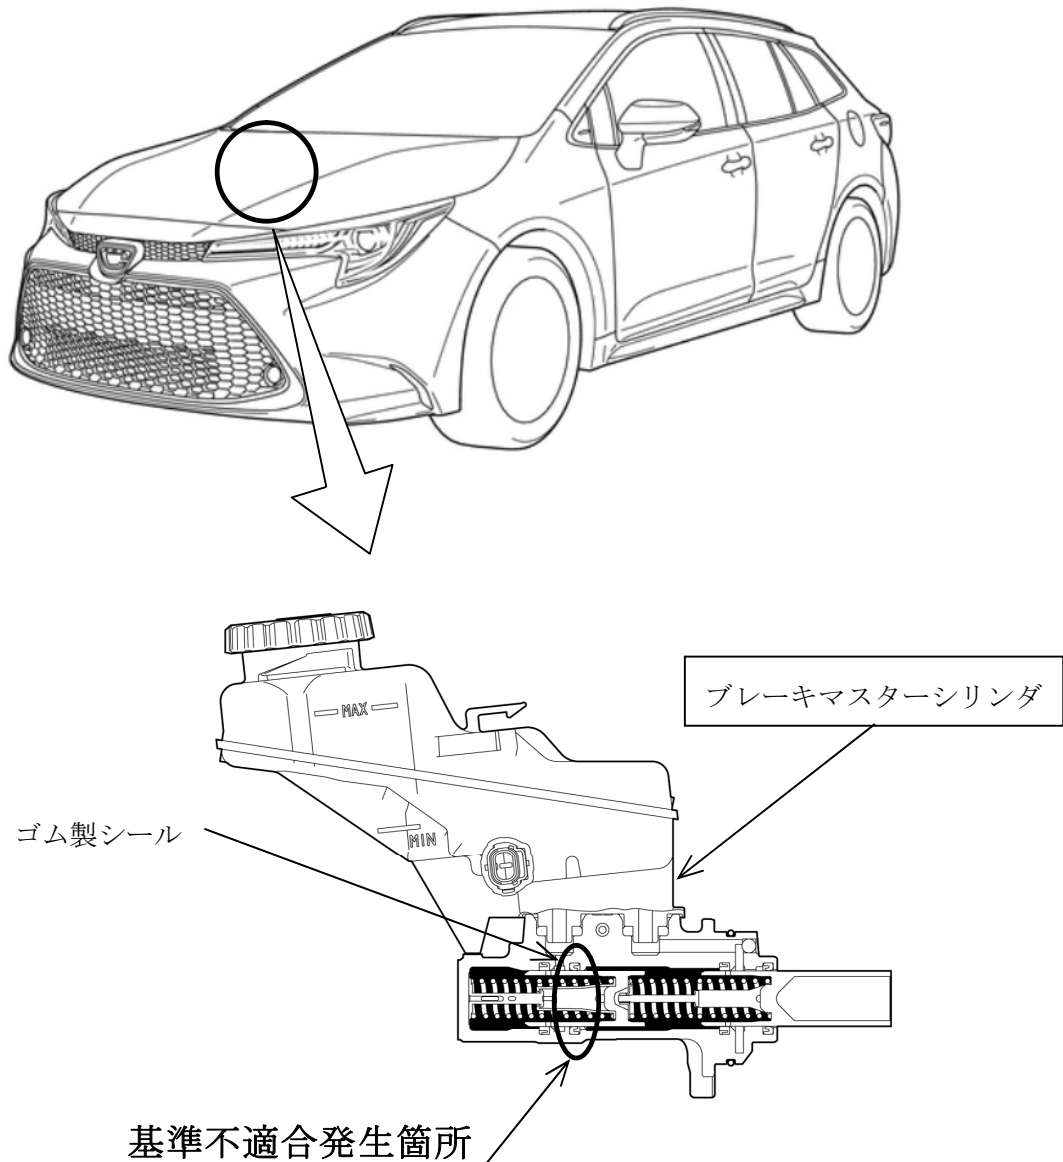

注：□ は交換部品を示す。

ブレーキマスターシリンダにおいて、組付設備が不適切なため、ゴム製シールの表裏を正しく検出できず、逆向きに組付けてシールリップ部が損傷するものがある。そのため、当該リップ部がシール不良となり、ブレーキペダルをゆっくり踏む際に制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキマスターシリンダを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。