


改善箇所説明図

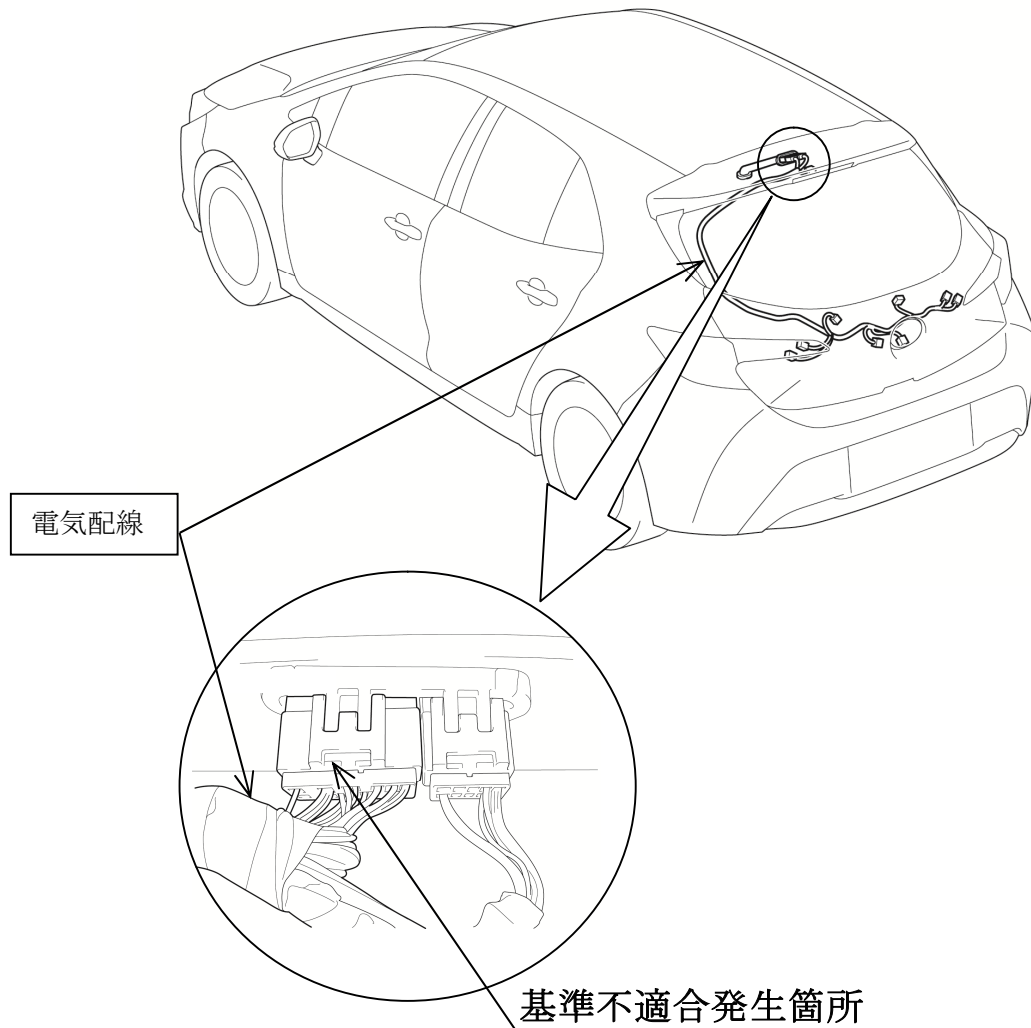

注：□ は交換部品を示す。

バックドアの電気配線において、製造工程での導通検査設備が不適切なため、電気配線の端子が変形して接触圧が低下し、温度や湿度の影響により当該端子に酸化物が生成されて導通不良が生じることがある。そのため、後退灯等が機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線を良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。