


改善箇所説明図




高開度バックドアステー（右側のみ）

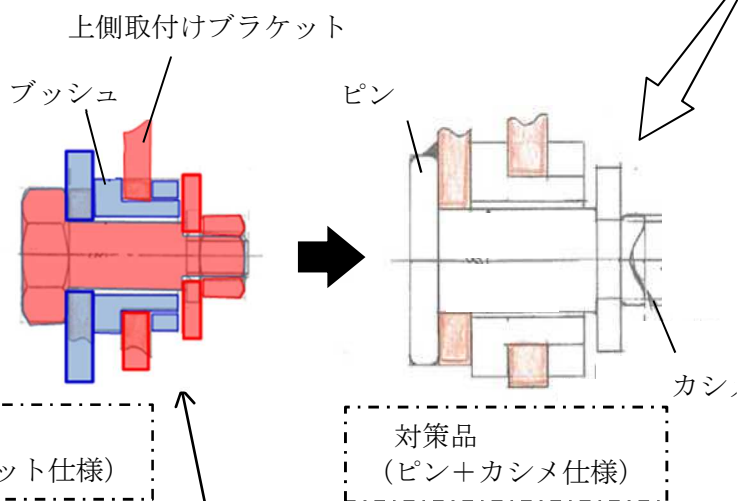

現行品
(ボルト+ナット仕様)

対策品
(ピン+カシメ仕様)

バックドアステー上側取付け部（ブラケット一式組付状態）

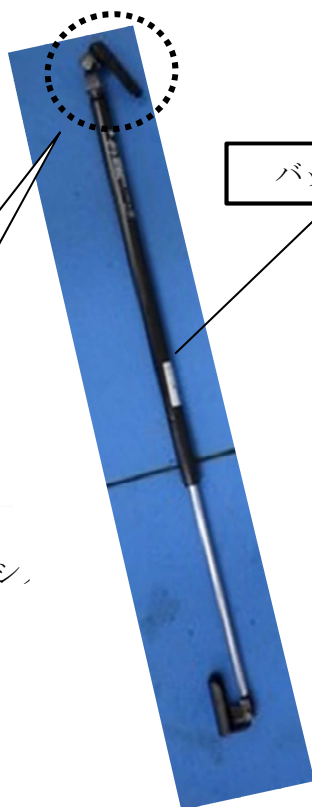

バックドアステー

不具合発生箇所

高開度バックドア架装車両において、右側バックドアステーを取り付ける上側取付ブラケットの加工が不適切なため、バックドア開閉の繰り返しによりブッシュが破損してナットが緩むものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ガスステーが外れてバックドアが保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、右側バックドアステー一式を対策品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。