


改善箇所説明図

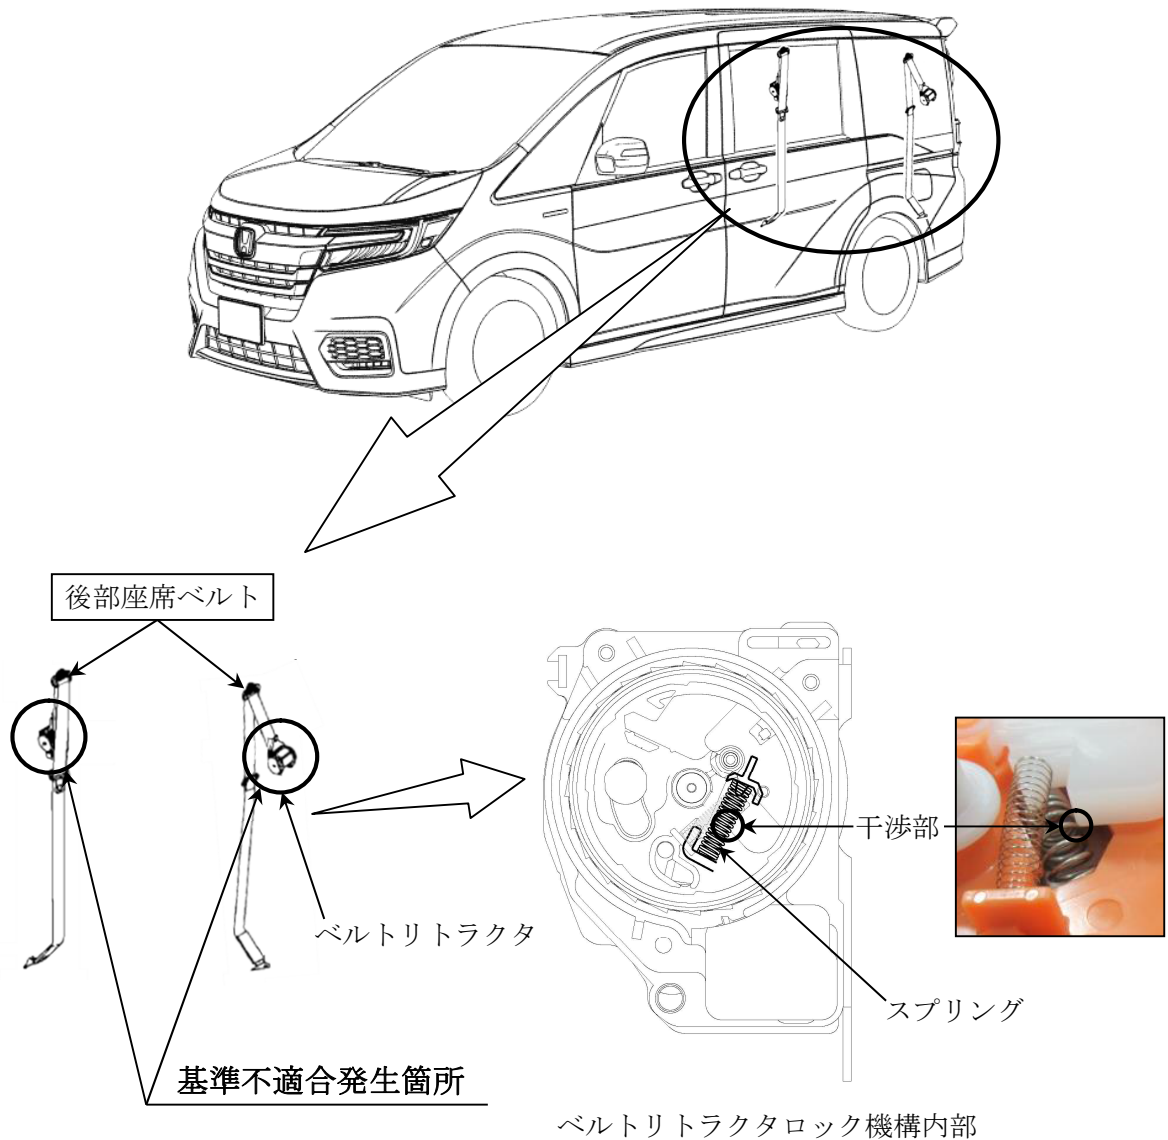

後部座席ベルトにおいて、組付設備の調整が不適切なため、ベルトリトラクタロック機構部のスプリングが屈曲して組付けられたものがある。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、シートベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。

改善の内容

全車両、対象となる後部座席ベルトの製造番号を点検し、該当する場合は座席ベルトを良品と交換する。

注： は点検結果により交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアチェッカのドア側上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。