


改善箇所説明図

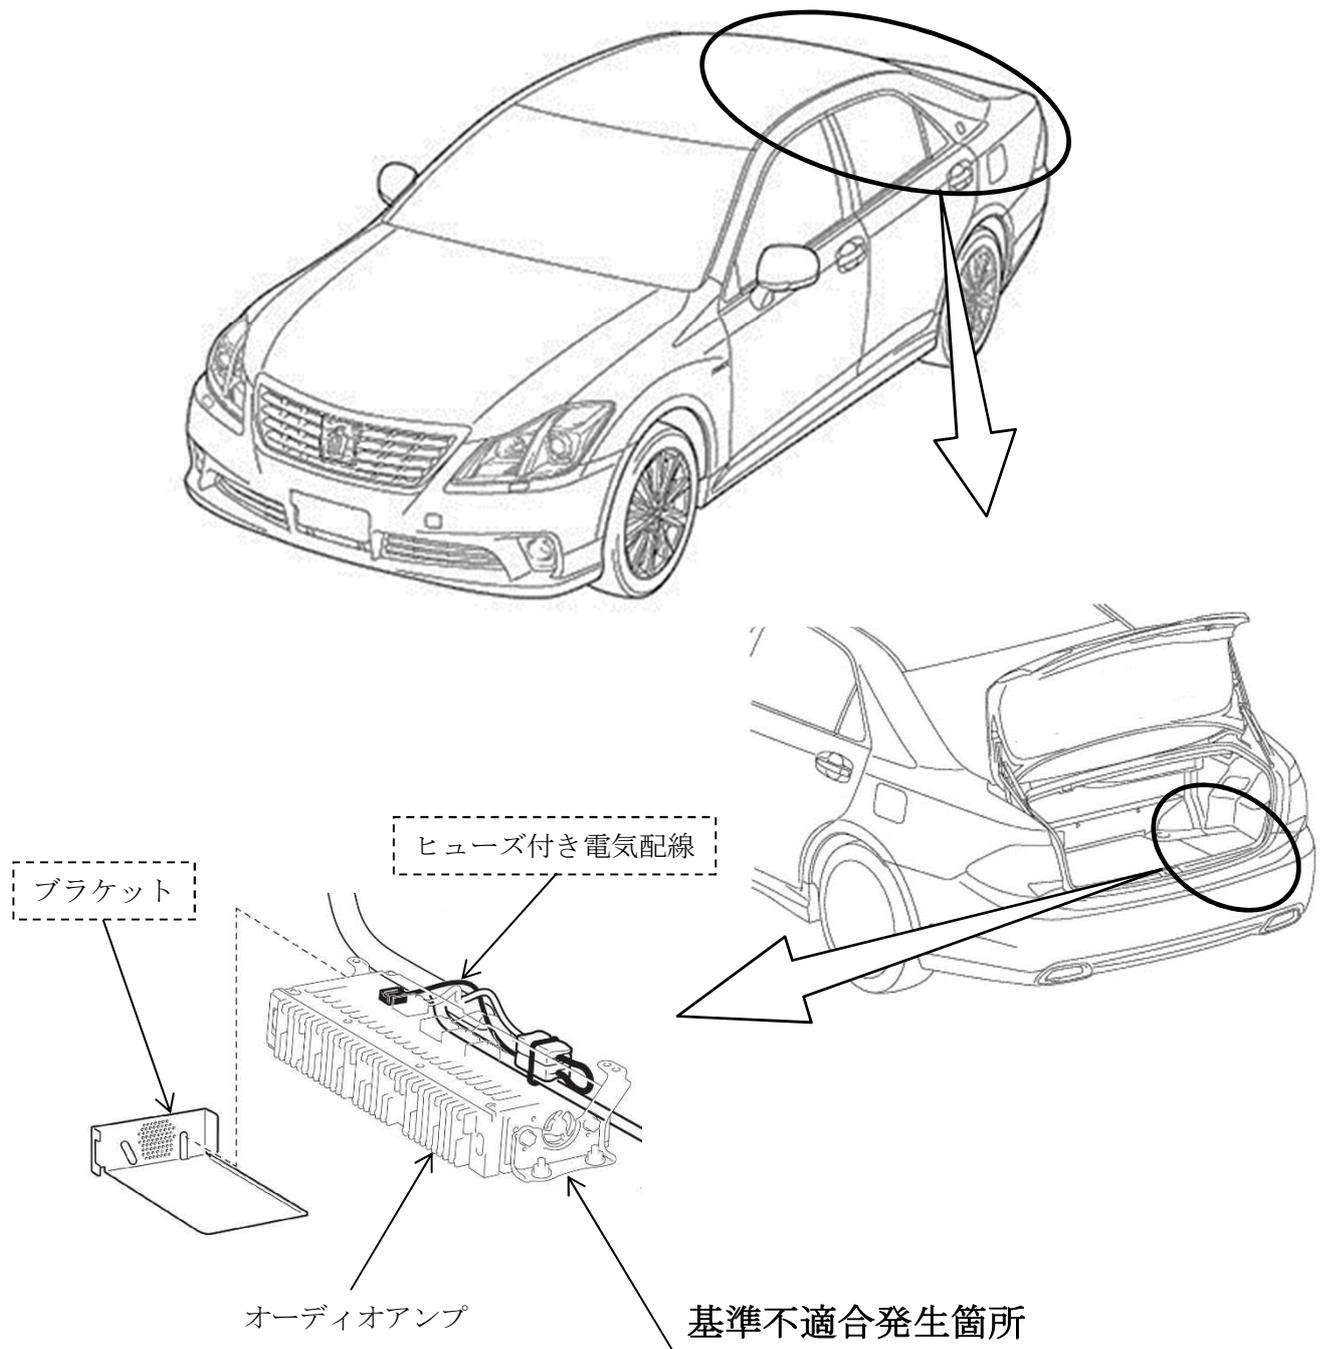

注：[] は追加部品を示す。

オーディオアンプにおいて、回路構成が不適切なため、異物混入の影響を配慮できていない回路で短絡が発生した場合、既存の保護回路が機能せず、基板が焼損することがある。そのため、可燃性ガスが発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、オーディオアンプにヒューズ付き電気配線および金属製ブラケットを追加する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。