


改善箇所説明図

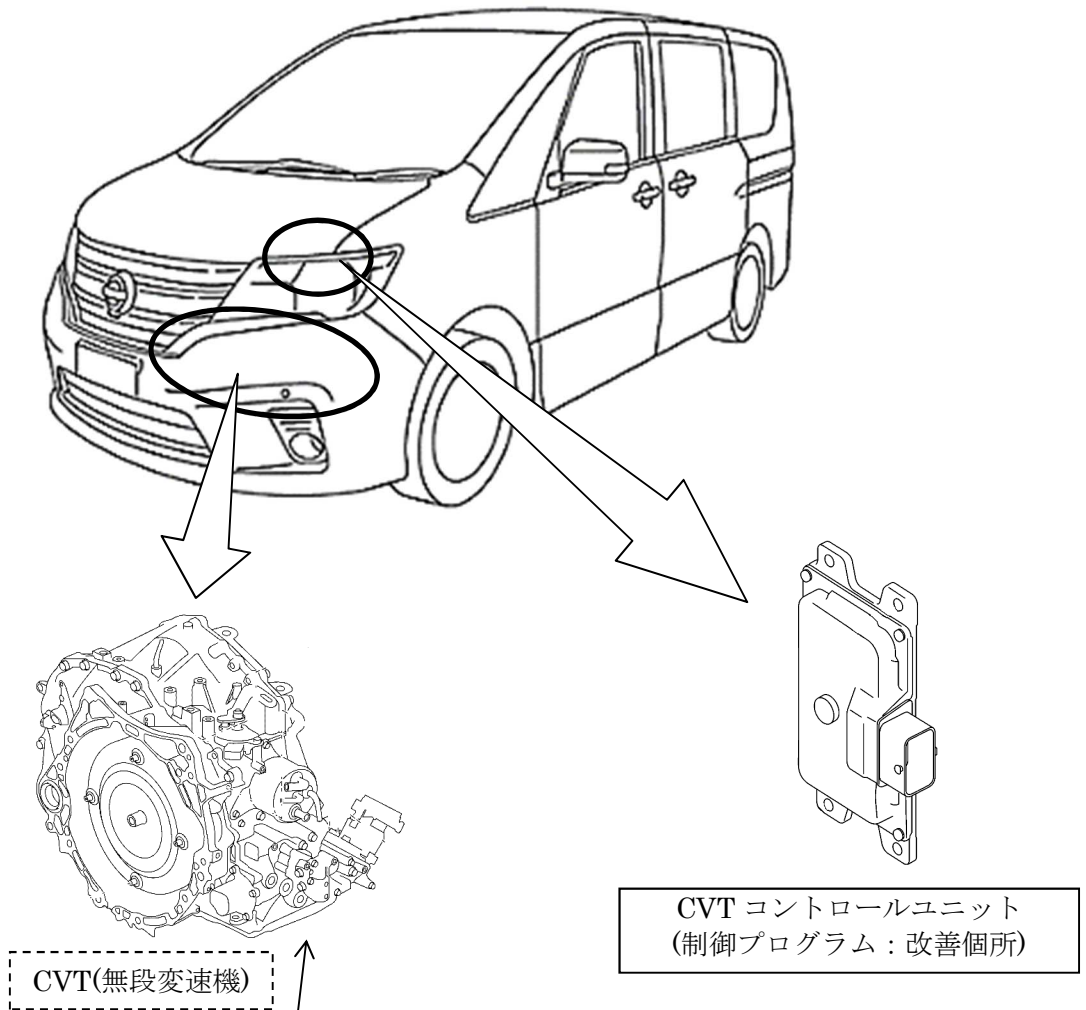

基準不適合発生箇所

無段変速機 (CVT) において、制御プログラムが不適切なため、変速機構であるスチールベルトに傷がつくものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、スチールベルトが破損し走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、CVT のコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。
また、CVT コントロールユニットの故障履歴を確認し、当該不具合に至る履歴を確認した場合は、CVT 本体を交換する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、プログラムを書き替える部品を示す。

は、点検の結果 CVT コントロールユニットで当該不具合に至る故障履歴を確認した場合に交換する部品を示す。