

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月27日

リコール届出番号	4791	リコール開始日	令和2年8月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側ヘッドランプにおいて、製造工程が不適切なため、ヘッドランプ内部に塗布した接着剤が、内部構成部品である光源ユニット付近に垂れ落ち、光源ユニットの左右方向の動きが妨げられているものがある。そのため、前照灯レベラー作動角不良や、使用過程での光軸ずれが発生し、保安基準第32条(前照灯の基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側ヘッドランプを点検し、異常が認められた場合は、右側ヘッドランプを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4791のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-022007 ~ BN9-022074 令和元年10月14日 ~ 令和元年11月7日	68	
	DBA-BS9		BS9-059017 ~ BS9-059655 令和元年10月14日 ~ 令和元年11月11日	637	
	(2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月14日 ~ 令和元年11月11日	(計705台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

ヘッドランプを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-016882 ~ BN9-019169 平成30年1月24日 ~ 平成30年9月28日	2	
	DBA-BS9		BS9-043194 ~ BS9-056096 平成29年10月6日 ~ 令和元年8月3日	11	
	(2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月6日 ~ 令和元年8月3日	(計13台)	

ヘッドランプを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ヘッドランプ	89413AL300	令和元年 10 月 10 日 ~ 令和元年 11 月 14 日	1	
		合計	(計 1 個)	

対象のヘッドランプ部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。