


## 改善箇所説明図

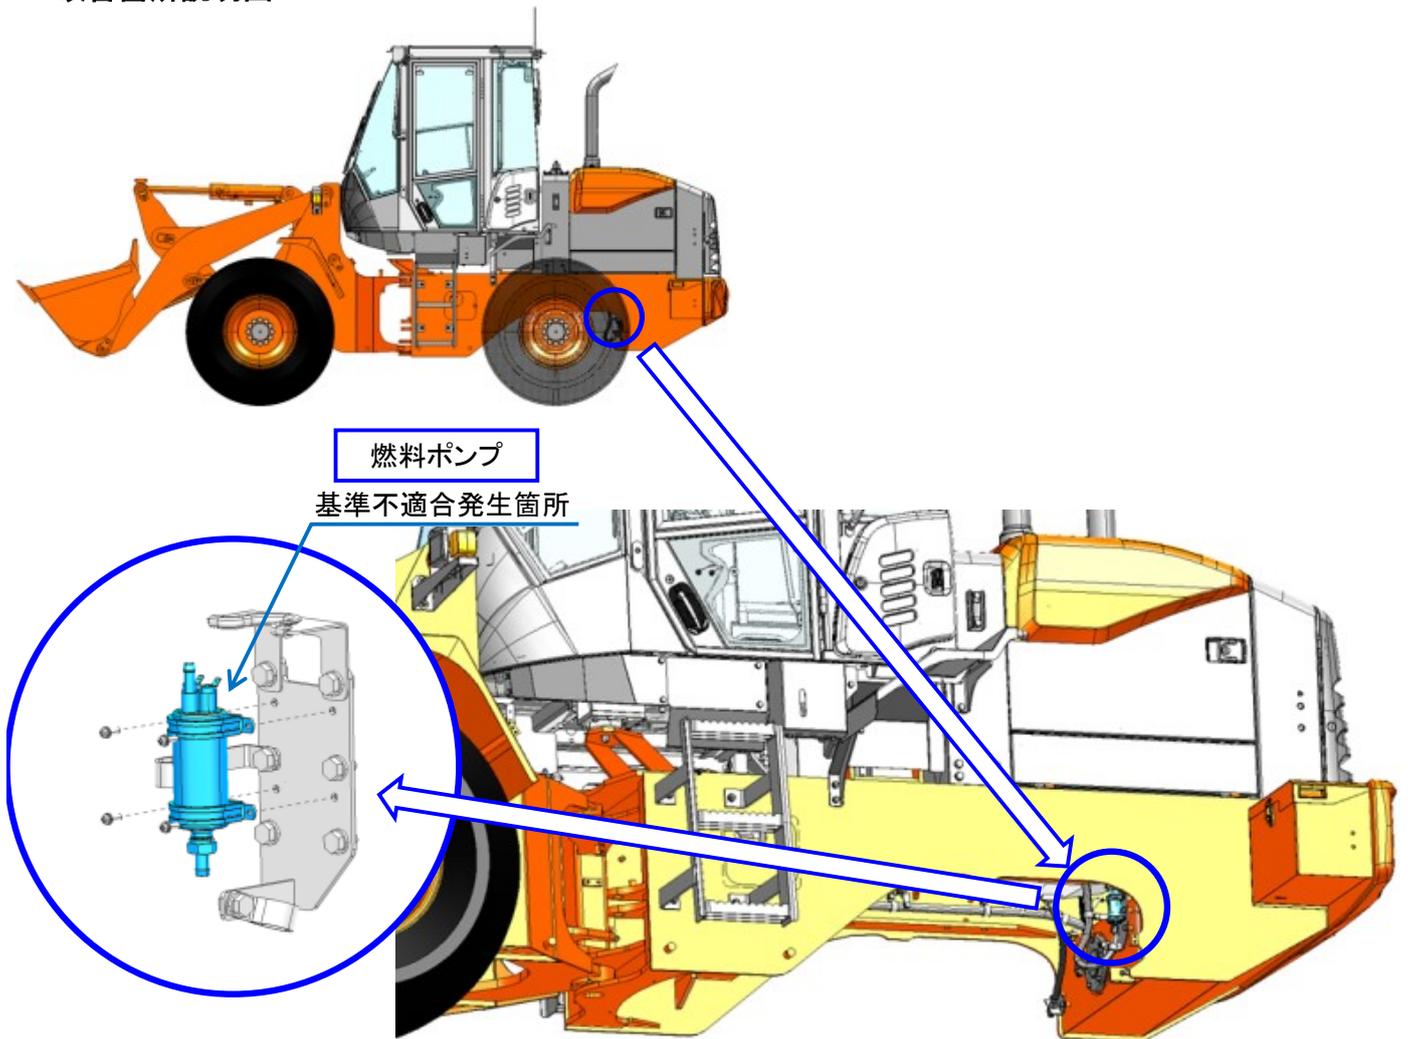

注:  は交換部品を示す。

ショベルローダの燃料ポンプにおいて、ポンプ内部の永久磁石の選定が不適切なため、低温時に減磁が発生し、モーターが高回転・高電流となりモーターブラシが異常摩耗するものがある。そのため、接点不良が生じ、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。

識別： 燃料ポンプに白色ペンキを塗布する。

