


改善箇所説明図

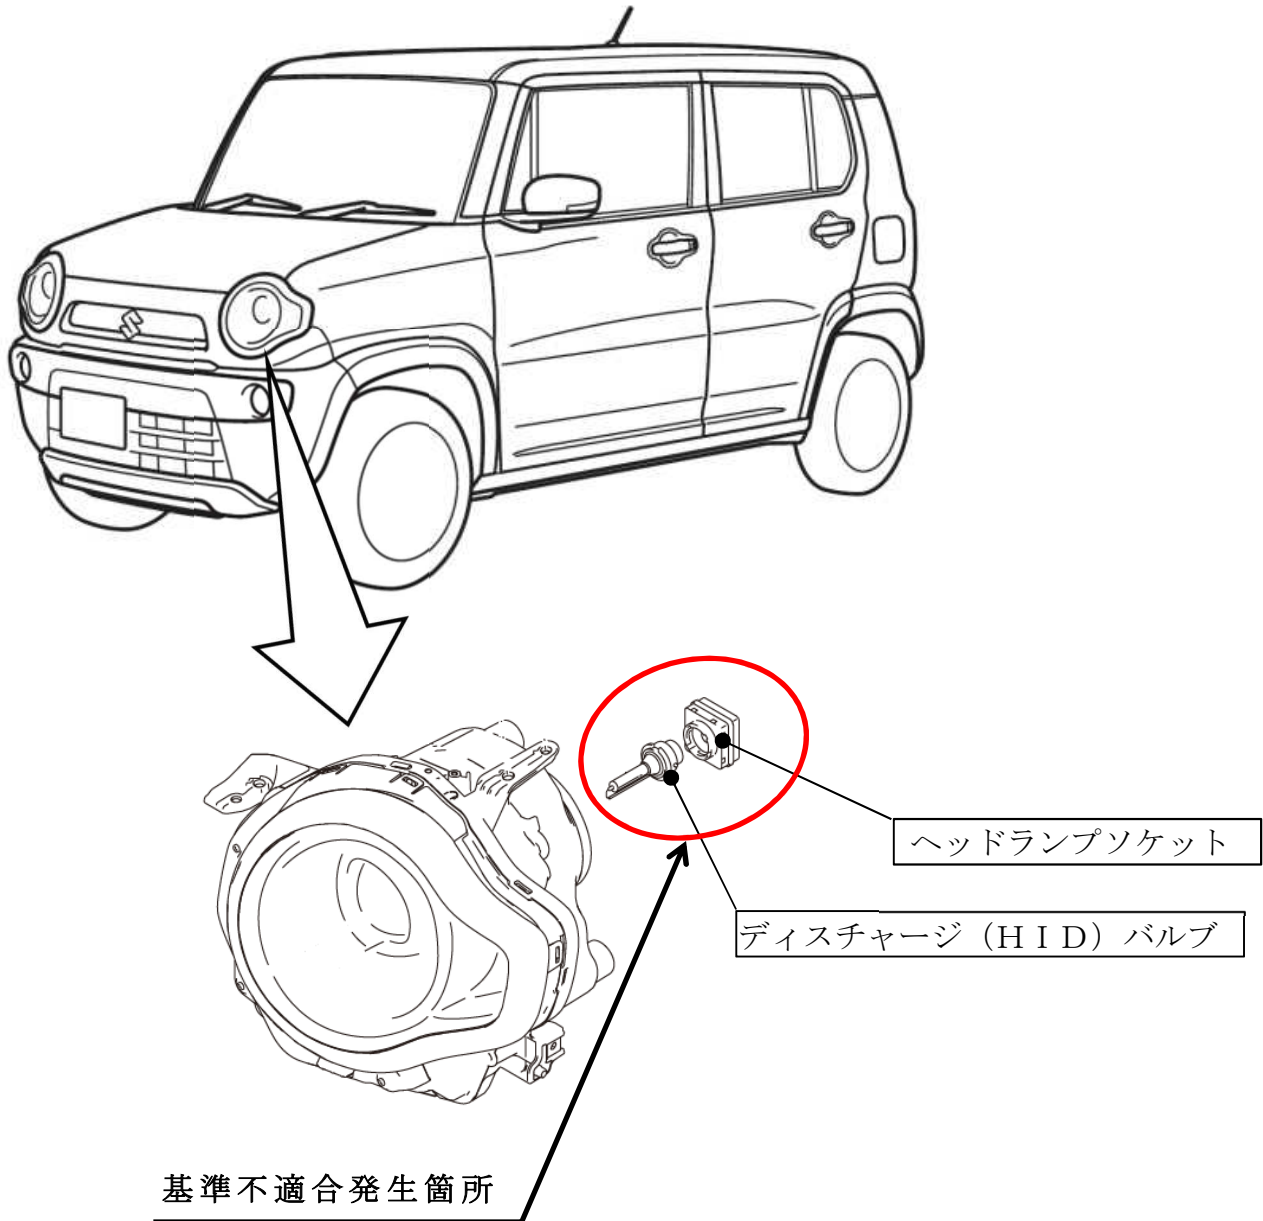

ディスチャージ(HID)ヘッドランプにおいて、製造管理が不適切なため、ヘッドランプソケット内のパッキンに揮発性のシリコン化合物が残留しているものがある。そのため、当該残留物がランプの点灯熱で揮発し、HIDバルブとソケットの接点に付着して、接点で発生するアーク放電熱によって絶縁体の酸化シリコンが生成され、導通不良となり、ヘッドランプが点灯できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヘッドランプソケットを良品に交換するとともに、HIDバルブを新品に交換する。

識別：IDプレートに紫色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。